

Руководство Пользователя

## Протокол связи HART для датчиков Серии EJX

IM 01C25T01-01R

vigilantplant.



## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕН	НИЕ		1-1
	1.1	Безо	пасное использование этого изделия	1-2
	1.2	Гара	нтии	1-2
	1.3	Доку	ментация АТЕХ	1-3
	1.4	Соот	ветствие DD коммуникатора и DD прибора	1-4
2.	состо	яния	линии связи	2-1
	2.1	Соед	цинение между DPharp и HART-коммуникатором	2-1
	2.2	Треб	ования к линии связи	2-1
	2.3	Напр	яжение источника питания и сопротивления нагрузки	2-1
3.	эксплу	/ATAL	ция	3-1
	3.1	Осно	овные операции HART-коммуникатора (Модель 275)	3-1
		3.1.1	Клавиши и их функциональное назначение	3-1
		3.1.2	Дисплей	3-2
		3.1.3	Вызов адресов меню	3-2
		3.1.4	Ввод, установка и передача данных	3-3
	3.2	Испо	льзование и выбор параметров	3-4
	3.3	Дере	во меню	3-5
	3.4	Базо	вая установка	3-6
		3.4.1	Информация о тэге и устройстве	3-6
		3.4.2	Единицы измерения (Unit)	3-6
		3.4.3	Изменение диапазона (Range Change)	3-7
		3.4.4	Выходной режим	3-9
		3.4.5	Установка константы времени демпфирования	3-9
		3.4.6	Установка режима отсечки по низкому выходному сигналу	3-10
		3.4.7	Установка ориентации соединения импульсной трубки	3-10
	3.5	Дета	льная установка	3-11
		3.5.1	Двунаправленное измерение расхода	3-11
		3.5.2	Режим вывода на дисплей встроенного индикатора	3-11
		3.5.3	Установка шкалы встроенного индикатора	3-12
		3.5.4	Единицы измерения для выводимой на дисплей температуры	3-14
		3.5.5	Единицы измерения для выводимого на дисплей статического давления	3-14
		3.5.6	Контрольный выход	3-15
		3.5.7	Подстройка сенсорного устройства	3-16
		3.5.8	Подстройка аналогового выхода	3-18
		3.5.9	Импульсный пакетный режим	3-20
		3.5.10	Многоабонентский режим	3-21
		3.5.11	Режим включения внешней настройки	3-22
		3.5.12	Направление ухода при перегорании в случае отказа ЦПУ и аппаратная за записи	

i

	3.5.13	Программная защита от записи	СОДЕРЖАНИЕ 3-23
	3.5.14	Функция характеризации сигнала	3-24
	3.5.15	Сигнализация процесса	3-25
	3.5.16	Выход состояния (код опции AL)	3-26
	3.5.17	Компенсация плотности наполнителя капиллярной трубки	3-27
4.	Самодиагнос	тика	4-1
	4.1 Само	одиагностика	4-1
	4.1.1	Распознавание проблем с помощью HART-коммуникатора	4-1
	4.1.2	Проверка с помощью встроенного индикатора	4-1
	4.2 Сигн	ализации и меры по устранению ошибки	4-2
5.	СПИСОК ПАР	PAMETPOB	5-1
ПР	РИЛОЖЕНИЕ 1.	УСТАНОВКА СИТЕМ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ .	1
	A1.2.1	Точность защиты	1
	A1.2.2	Время диагностического отклика	1
	A1.2.3	Установка	1
	A1.2.4	Требуемые установки параметров	1
	A1.2.5	Контрольные испытания	1
	A1.2.6	Ремонт и замена	2
	A1.2.7	Время запуска	2
	A1.2.8	Обновление программно-аппаратных средств	2
	A1.2.9	Данные по надежности	2
	A1.2.1	0 Пределы срока службы	2
	A1.2.1	1 Предельные значения параметров окружающей среды	3
	A1.2.1	2 Пределы области применения	3
	A1.3.1	Определения	3
	A1.3.2	Аббревиатуры	3
ИΗ	ІФОРМАЦИЯ О	р <b>Б ИЗДАНИИ</b>	2

### 1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение электронного датчика давления DPharp EJX.

Перед поставкой с завода-изготовителя датчики давления ЕЈХ проходит необходимую точную калибровку. Перед началом использования для обеспечения безопасного и эффективного применения датчика тщательно изучите настоящее Руководство.

В этом Руководстве рассматриваются функции датчиков Dpharp серии EJX, используемые только для рабочих процедур HART – коммуникатора, а также процедуры установки параметров датчиков давления серии EJX с использованием HART – коммуникатора модели 275. Для получения информации об установке, подключении и техническом обслуживании датчиков давления серии EJX следует обратиться к соответствующему Руководству пользователя по каждой конкретной модели.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При использовании датчиков серии EJX в системах противоаварийной защиты (SIS) следует ознакомиться с Приложением 1 настоящего Руководства. Чтобы сохранять для датчика соответствующий уровень безопасности, необходимо тщательно выполнять инструкции и процедуры, изложенные в данном Приложении.

### ■ О настоящем Руководстве:

- Настоящее Руководство должно быть передано конечному пользователю
- В содержание настоящего Руководства могут вноситься изменения без какого-либо предварительного уведомления.
- Все права защищены. Никакая часть настоящего Руководства не может быть каким-либо образом воспроизведена без письменного разрешения фирмы Yokogawa.
- продажи или пригодности прибора для конкретного применения. Фирма Yokogawa не несет никаких обязательств по настоящему Руководству, включая, но не ограничиваясь ими, предполагаемые гарантии возможности
- При возникновении каких-либо проблем, обнаружении ошибок или отсутствии какой-либо информации в настоящем Руководстве пользователь должен связаться с ближайшим представительством фирмы Yokogawa.
- Технические характеристики, указанные в настоящем руководстве, относятся исключительно к стандартному типу прибора определенной модели и не относятся к приборам, изготовленным на заказ.

- Также следует иметь в виду, что изменения технических характеристик, конструкции или компонентов прибора могут быть не сразу отражены в настоящем Руководстве на момент внесения упомянутых изменений при условии, что задержка нового издания не вызовет затруднений у пользователя с точки зрения функциональных и эксплуатационных характеристик.
- В настоящем Руководстве используются следующие предупреждающие символы:



Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае возникновения *может* привести к серьезному увечью или даже смерти.

## **ДВНИМАНИЕ**

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае возникновения может привести к травме средней тяжести или легкой травме. Может также использоваться для предупреждения об опасности неправильного применения прибора.



Предупреждает о том, что подобный режим эксплуатации оборудования или программного обеспечения может привести к повреждению или отказу системы.



Привлекает внимание к информации, необходимой для понимания работы и особенностей прибора.

### 1.1 Безопасное использование этого изделия

В целях безопасности оператора и защиты прибора или системы при работе с данным прибором точно следуйте инструкциям по технике безопасности, представленным в настоящем Руководстве. При несоблюдении инструкций возможно нарушение защиты, обеспечиваемой данным прибором. В этом случае фирма Yokogawa не может дать гарантий его безопасного использования. Обратите особое внимание на следующие пункты.

### (а) Установка

- Устанавливать прибор должны только инженерыспециалисты или квалифицированный персонал. Операторам, не соответствующим этим требованиям, запрещается выполнять процедуры установки.
- Так как в процессе работы прибора его поверхность и корпус нагреваются до высокой температуры, то следует соблюдать осторожность, так как существует опасность ожога.
- Установленный прибор находится под давлением.
   Никогда не ослабляйте болты фланцев, так как это может привести к опасному вытеканию технологической жидкости.
- Во время слива конденсата из секции чувствительного элемента давления соблюдайте соответствующие меры предосторожности во избежание попадания конденсата на кожу, в глаза, на тело или вдыхания паров, так как накапливаемая технологическая жидкость может быть токсична или ядовита.
- При извлечении прибора из опасных процессов измерений избегайте контакта с рабочей жидкостью и внутренними частями прибора.
- Все установки должны соответствовать местным требованиям и местным электротехническим правилам и нормативам.

### (b) Подключение

- Устанавливать прибор должны только инженерыспециалисты или квалифицированный персонал. Операторам, не соответствующим этим требованиям, запрещается выполнять процедуры подключения.
- Прежде, чем подключать шнуры (кабели) питания, убедитесь в том, что между блоком питания и прибором нет напряжения и на кабелях также нет напряжения.

### (с) Работа с прибором

• Подождите 10 мин. после выключения питания, прежде чем снимать крышку прибора.

### (d) Техническое обслуживание

- Не производите с прибором никаких действий по техническому обслуживанию, кроме указанных в инструкции. При необходимости проведения дальнейшего содействия обращайтесь в ближайшее представительство фирмы Yokogawa.
- Оберегайте прибор от попадания пыли, грязи или других инородных частиц на экран дисплея и шильдик. Для чистки прибора используйте сухую и мягкую ткань.

### (с) Модификация

 Компания Yokogawa не несет никакой ответственности за неисправность или повреждение, вызванные любой модификацией этого прибора, выполненной пользователями.

### 1.2 Гарантии

- Гарантийные обязательства действуют в течение периода времени, указанного в котировке, передаваемой покупателю в момент закупки. Все проблемы, возникшие в течении гарантийного периода, должны устраняться бесплатно.
- В случае возникновения проблем покупатель должен связаться с тем представителем фирмы Yokogawa, у которого прибор был закуплен, или с ближайшим представительством фирмы Yokogawa.
- В случае возникновения трудностей сообщите о характере проблемы и обстоятельствах ее возникновения, включая серийный номер и спецификацию модели. С Вашей стороны могут также быть полезны любые графики, данные или любая дополнительная информация.
- Сторона, отвечающая за оплату стоимости ремонта, определяется фирмой Yokogawa после проведения ею расследования.
- Покупатель должен оплатить стоимость ремонта даже в гарантийный период в случае, если неисправность была вызвана:
  - Неправильным или несоответствующим техническим обслуживанием, проведенным Покупателем.
  - Поломкой или повреждением из-за неправильного обращения, использования или непредусмотренных условий хранения.
  - Использованием изделия в местах, не соответствующих стандартам, оговоренным фирмой Yokogawa, или неправильным техническим обслуживанием в месте установки прибора.
  - Поломкой или повреждением, связанными с модификацией или ремонтом, проведенным третьими лицами, а не непосредственно фирмой Yokogawa или по ее запросу.
  - Неполадкой или повреждением из-за неправильного размещения изделия после поставки.
  - Такими форс-мажорными обстоятельствами как пожар, землетрясение, шторм / наводнение, попадание молнии или иными природными катаклизмами, или общественными беспорядками, войнами или радиоактивным загрязнением.

### 1.3 Документация АТЕХ

Применяется только для стран Европейского Союза.

### **GB** (ПЕРЕВОД)

Все Руководства по эксплуатации изделий, относящихся к ATEX Ex, поставляются на английском, немецком и французском языках. Для получения необходимой документации по приборам Ex на другом языке Вам необходимо вступить в контакт с ближайшим представительством фирмы Yokogawa.



All instruction manuals for ATEX Ex related products are available in English, German and French. Should you require Ex related instructions in your local language, you are to contact your nearest Yokogawa office or representative.



Alle brugervejledninger for produkter relateret til ATEX Ex er tilgængelige på engelsk, tysk og fransk. Skulle De ønske yderligere oplysninger om håndtering af Ex produkter på eget sprog, kan De rette henvendelse herom til den nærmeste Yokogawa afdeling eller forhandler.



Tutti i manuali operativi di prodotti ATEX contrassegnati con Ex sono disponibili in inglese, tedesco e francese. Se si desidera ricevere i manuali operativi di prodotti Ex in lingua locale, mettersi in contatto con l'ufficio Yokogawa più vicino o con un rappresentante.



Todos los manuales de instrucciones para los productos antiexplosivos de ATEX están disponibles en inglés, alemán y francés. Si desea solicitar las instrucciones de estos artículos antiexplosivos en su idioma local, deberá ponerse en contacto con la oficina o el representante de Yokogawa más cercano.



Alle handleidingen voor producten die te maken hebben met ATEX explosiebeveiliging (Ex) zijn verkrijgbaar in het Engels, Duits en Frans. Neem, indien u aanwijzingen op het gebied van explosiebeveiliging nodig hebt in uw eigen taal, contact op met de dichtstbijzijnde vestiging van Yokogawa of met een vertegenwoordiger.



Kaikkien ATEX Ex -tyyppisten tuotteiden käyttöhjeet ovat saatavilla englannin-, saksan- ja ranskankielisinä. Mikäli tarvitsette Ex -tyyppisten tuotteiden ohjeita omalla paikallisella kielellännne, ottakaa yhteyttä lähimpään Yokogawa-toimistoon tai -edustajaan.



Todos os manuais de instruções referentes aos produtos Ex da ATEX estão disponíveis em Inglês, Alemão e Francês. Se necessitar de instruções na sua língua relacionadas com produtos Ex, deverá entrar em contacto com a delegação mais próxima ou com um representante da Yokogawa.



Tous les manuels d'instruction des produits ATEX Ex sont disponibles en langue anglaise, allemande et française. Si vous nécessitez des instructions relatives aux produits Ex dans votre langue, veuillez bien contacter votre représentant Yokogawa le plus proche.



Alle Betriebsanleitungen für ATEX Ex bezogene Produkte stehen in den Sprachen Englisch, Deutsch und Französisch zur Verfügung. Sollten Sie die Betriebsanleitungen für Ex-Produkte in Ihrer Landessprache benötigen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem örtlichen Yokogawa-Vertreter in Verbindung.



Alla instruktionsböcker för ATEX Ex (explosionssäkra) produkter är tillgängliga på engelska, tyska och franska. Om Ni behöver instruktioner för dessa explosionssäkra produkter på annat språk, skall Ni kontakta närmaste Yokogawakontor eller representant.



Όλα τα εγχειρίδια λειτουργίας των προϊόντων με ΑΤΕΧ Εχ διατίθενται στα Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά. Σε περίπτωση που χρειάζεστε οδηγίες σχετικά με Εχ στην τοπική γλώσσα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο της Υοκοgawa ή αντιπρόσωπο της.

1-3 IM 01C25T01-01R

## 1.4 Соответствие DD коммуникатора и DD прибора.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Прежде чем использовать HART-коммуникатор модели 275, проверьте, чтобы DD (Описание Устройства), установленное в коммуникаторе, согласовывалось с описанием приборов, которые будут устанавливаться. Чтобы проверить DD в приборе или HART-коммуникаторе, выполните указанные ниже шаги. Если нужное DD не установлено в коммуникаторе, то вы должны выполнить апгрейд DD на официальных программных сайтах HART. Для получения информации по апгрейду средств связи, отличных от HART-коммуникатора модели 275, обратитесь к продавцам этих средств связи.

- 1. Проверка DD в приборе
  - 1) Подключите коммуникатор к прибору для установки.
  - 2) Вызовите **Device setup** (Установка устройства) и нажмите  $[\rightarrow]$ .
  - 3) Вызовите **Review** (Обзор) и нажмите  $[\rightarrow]$ .
  - Нажимая клавиши [NEXT] (СЛЕДУЮЩИЙ) или [PREV] (ПРЕДЫДУЩИЙ), найдите Fld dev rev (Обзор полевых устройств), чтобы показать DD прибора.

### [Пример]



DD прибора имеет Версию 1.

F0101.EPS

F0102.EPS

- 2. Проверка DD в HART-коммуникаторе модели 275
  - 1) Включите только один коммуникатор.
  - 2) Из главного меню вызовите **Utility** (Утилита) и нажмите [ $\rightarrow$ ].
  - 3) Вызовите **Simulation** (Моделирование) и нажмите  $[\rightarrow ]$ .
  - 4) Из списка производителей, нажимая клавишу  $[\ \downarrow\ ]$ , выберите **YOKOGAWA**, и нажмите  $[\to\ ]$ .
  - 5) Нажимая клавишу [  $\downarrow$  ], выберите название модели прибора ( т.е. EJX), и, чтобы показать DD Коммуникатора, нажмите [ $\rightarrow$ ].

### [Пример]



1-4

### 2. СОСТОЯНИЯ ЛИНИИ СВЯЗИ

Сигнал в канале связи HART накладывается на аналоговый сигнал 4 - 20 мА постоянного тока. Поскольку модулируемая волна представляет собой сигнал в канале связи, то исходя из основных принципов, ее наложение на нормальный сигнал не вызовет ошибки в постоянной составляющей (тока) аналогового сигнала. Поэтому HART- коммуникатор модели 275 можно использовать для осуществления мониторинга во время работы датчика в оперативном режиме.

### 2.1 Соединение между DPharp и НАRT-коммуникатором

НАRТ-коммуникатор может осуществлять интерфейсную связь с датчиком из диспетчерской, с места расположения датчика, и с любых других мест подключения проводов к контуру, при условии, что между соединением и источником питания имеется сопротивление минимум 250 Ом. Для осуществления связи коммуникатор должен подключаться параллельно датчику; соединения не имеют полярности. На Рис. 2.1 показано подключение проводов DPharp для прямого интерфейса с места расположения датчика. НАRT-коммуникатор можно также использовать для любого удаленного доступа с любой клеммной колодки.

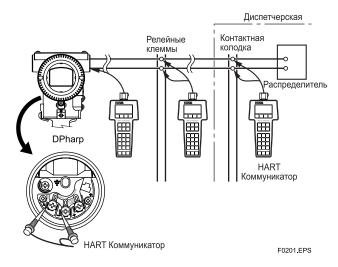


Рисунок 2.1 Схема соединения

### 2.2 Требования к линии связи

### Характеристики линии связи:

Подаваемое напряжение (общего типа): от 16,4 до 42 В постоянного тока

Сопротивление нагрузки: от 250 до 600 Ом (включая сопротивление кабеля)

Минимальный размер кабеля: 24 AWG (диаметр 0,51 мм) Тип кабеля: Одна экранированная витая пара или несколько пар с общим экраном.

Максимальная длина витой пары: 3048 м Максимальная длина нескольких витых пар: 1524 м Для определения длины кабеля в специальных случаях используйте следующую формулу:

$$L = \frac{-65 \times 10^6}{(R \times C)} - \frac{(C_f + 10000)}{C}$$

Где: L = Длина в футах или метрах

R = Сопротивление в Омах, сопротивление к току плюс сопротивление барьера

 $C = \text{емкость кабеля в пк}\Phi/\Phi \text{т или пк}\Phi/\text{м}$ 

 $C_f$  = максимальная шунтирующая емкость устройств КИПиА в пкФ.

# 2.3 Напряжение источника питания и сопротивления нагрузки

При выполнении конфигурации контура убедитесь, что сопротивление внешней нагрузки соответствует диапазону, показанному на приведенном ниже рисунке.

(Примечание) В случае применения датчиков искробезопасного исполнения в сопротивление внешней нагрузки следует включать и сопротивление барьера безопасности.


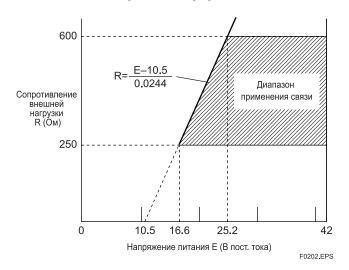


Рисунок 2.3 Зависимость между напряжением питания и сопротивлением внешней нагрузки

## 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 3.1 Основные операции HART-коммуникатора (Модель 275)

### 3.1.1 Клавиши и их функциональное назначение

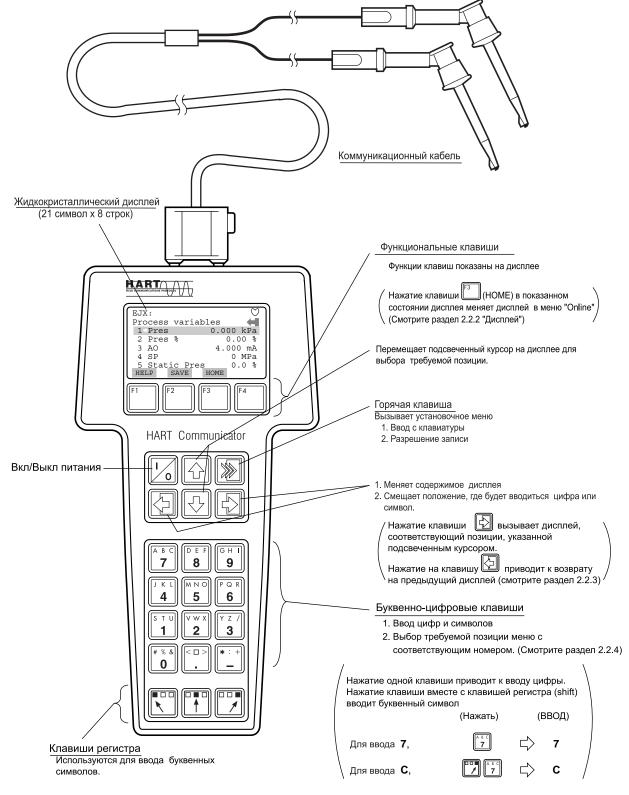

F0301.EPS

### 3.1.2 Дисплей

НАRТ-коммуникатор при включении ищет датчик в контуре 4 - 20 мА. Когда НАRТ-коммуникатор подключается к датчику, автоматически запускается меню **Online** (Оперативная работа) (Меню Верхнего уровня), и появляется следующий дисплей. Если не найдено никакого датчика, то вы выбираете меню **Online**.

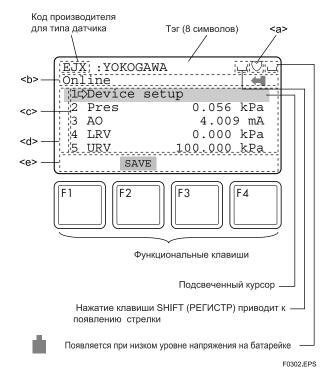


Рисунок 3.1.2 Дисплей

- <a> Появляется и мигает во время связи между НАКТ-коммуникатором и датчиком. В режиме Вurst (Пакетный сигнал) появляется символ
- <b > Позиция меню, выбранная из предыдущего меню
- <c> Позиции, которые будут использоваться из меню <b>
- <d> Символы **1** и **1** появляются, когда позиция вышла из области дисплея.
- <e> Появляются метки функции, соответствующие конкретной функциональной клавише. Эти метки отображают текущие доступные варианты выбора.

### Метки функциональных клавиш

Попытка восстановить связь ВХП (ВЫХОД) Выход из текущего меню (ПОСЫЛКА) Посылает данные на устройство, или и отмечает данные для посылки.  YES (ДА) Ответ на вопрос да / нет АLL (ВСЕ) Включает текущие Клавиш (ПОСЫЛКА) Посылает данные на устройство, или и отмечает данные для посылки.  YES (ДА) Ответ на вопрос да / нет Всерониче верх на один вспомогательн. экран РЕV (ПОСПЕДУЮЩИЙ) Переходит на предыдущее гообщение в списке сообщении в списке сообщений на втоми конфигурации конфигурации (ПОСВДУЮЩИЙ) Переходит на последующее сообщение в списке сообщений номе датнем данные даменемия данные (СПЕДУЮЩИЙ) Переходит на последующее сообщение в списке сообщений на втомомной конфигурации конфигурации (ДОМОЙ) Пореходит на последующее сообщений на втомомной конфигурации в датномной конфигурации (ДОМОЙ)	F1	F2	F3	F4
ПОВТОРНАЯ ПОПЫТКА ВОССТАНОВИТЬ СВЯЗЬ  ЕХІТ (ВЫХОД) Выход из текущего меню  УЕВ (ДА) ОТВЕТ НА ВОПРОЖИВЕ ВЕРХИНИВ ВЕРХДВИКО ПОСЫЛКА) ПОВНИКА) ПОВНІКА) ПОСЫЛКА) ПОСЫЛКА ПОСЫЛКА) ПОСЫЛКА ПОСЫЛКА) ПОСЫЛКА ПОСЫЛКА) ПОСЫЛКА ПОСЫЛКА ПОСЫЛКА) ПОСЫЛКА ПОСЫЛКА ПОСЫЛКА) ПОСЫЛКА ПОСЫЛКА ПОСЫЛКА) ПОСЫЛКА	(ПОМОЩЬ) Доступ к оперативной	(ВКЛ / ВЫКЛ) Активизирует или отключает	(ПРЕРЫВАНИЕ) Завершает выполнение	Подтверждает информацию на
Выход из текущего меню Посылает данные на устройство, или отмечает данные для посылки.  УЕЅ (ДА) Ответ на вопрос да / нет  АLL (ВСЕ) Включает текущую позицию горячих клавиш в Меню Горячих клавиш в меню Горячих клавиш в меню Горячих клавиш в мено в описании устройства в васк (НАЗАД) Возвращается в меню, из которого была нажата	(ПОВТОРНАЯ ПОПЫТКА) Попытка	(УДАЛЕНИЕ) Убирает текущий символ или позицию	(УХОД) Оставляет значение без	(ВВОД) Принимает введенные пользователем
Ответ на вопрос да / нет    CTPAH/IULA BBEPX   СДВИГ вверх на один вспомогательн. экран   РREV   Переходит на предыдущее сообщений в списке сообщ	(ВЫХОД) Выход из	(ПОСЫЛКА) Посылает данные на устройство, или отмечает данные	(ВЫХОД) Завершает сеанс из-за ошибки	(СЛЕДУЮЩИЙ) Выход из
(ВСЕ) Включает текущую позицию горячих клавиши в Меню (Горячик Казвиши в Меню (Горячик Казвиши в Мено (Горячик Казвиши для одного устройства (Горячик Казвиши для одног	Ответ на вопрос	(СТРАНИЦА ВВЕРХ) Сдвиг вверх на один	(СТРАНИЦА ВНИЗ) Сдвиг вниз на один	Ответ на вопрос
ЗАVЕ (СОХРАНИТЬ) (РЕДАКТИРОВАНИЕ) Сохраняет информацию в коммуникаторе  SEND (ПОСЫЛКА) Посывает данные на устройствово, или отмечает поэмцию к Меню устройствово, или отмечает поэмцию к Меню	(ВСЕ) Включает текущую позицию горячих клавиш в Меню Горячие Клавиши (Ноt	(ПРЕДЫДУЩИЙ) Переходит на предыдущее сообщение в списке	(ПОСЛЕДУЮЩИЙ) Переходит на последующее сообщение в	(ПРОПУСТИТЬ) Не отмечать параметр, посылаемый при автономной
коммуникаторе  SEND (ПОСЫЛКА) (ПОСЫЛКА) Посылает данные на устройствово, или отмечает поэмцию к Меню  устройствово, или отмечает поэмцию к Меню	(СОХРАНИТЬ) Сохраняет	(РЕДАКТИРОВАНИЕ)	(ДОМОЙ) Переход на верхнее меню в описании	(ОДИН) Включить позицию Горячих Клавиш для одного
	коммуникаторе SEND (ПОСЫЛКА) Посылает данные на устройствово, или отмечає	(ДОБАВИТЬ) Добавляет текущую позицию к Меню	(НАЗАД) Возвращается в меню, из которого была нажата	

### 3.1.3 Вызов адресов меню

В параграфе 3.3 Дерево меню показана конфигурация всех позиций меню, которые являются доступными для HART-коммуникатора. Поняв конфигурацию меню, можно легко вывести на дисплей требуемую позицию.

Если HART-коммуникатор подключен к датчику, то после включения питания на дисплей будет выведено меню **Online** (Оперативная работа). Требуемую позицию следует вызывать следующим образом:

### Клавишные операции


Существует два способа выбора требуемой позиции меню.

- 1. С помощью клавиш или выбрать требуемую позицию, и после этого нажать клавишу
- Нажать отображенный на дисплее номер требуемой позиции.

Чтобы вернуться к предыдущему дисплею нажмите клавишу . Если на дисплей выведено . ESC и EXIT , то нажмите требуемую функциональную клавишу.

### Пример: Для изменения тэга вызвать позицию Тад.

Найдите, где в конфигурации меню располагается позиция **Тад** (Тэг). Затем, в соответствии с деревом меню вызовите позицию **Тад** на дисплей (См. раздел 3.3 Дерево меню).

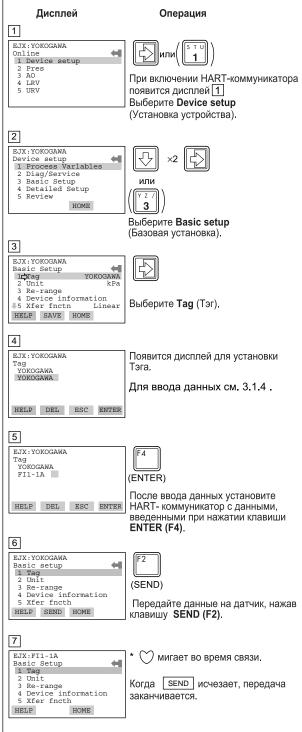

F0304.EPS

## 3.1.4 Ввод, установка и передача данных

Ввод данных с помощью клавиш устанавливается в HART-коммуникаторе путем нажатия клавиши ENTER (F4). Затем при нажатии клавиши SEND (F2) данные пересылаются в датчик. Обратите внимание, что если клавиша SEND (F2) не нажата, то данные на датчик не посылаются. Все данные, установленные с помощью HART-коммуникатора, удерживаются в памяти до выключения питания, все данные могут посылаться на датчик одновременно.

### Операция

Ввод данных на дисплее установки Тэга.


Пример: Изменить тэг YOKOGAWA на FI1-1A

Вызовите дисплей установки Тэга.



F0305.EPS

При появлении показанного выше дисплея введите данные следующим образом

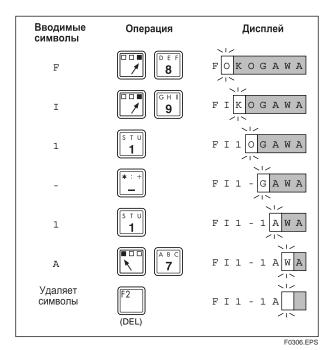

3-3 IM 01C25T01-01R

### 3.2 Использование и выбор параметров

Прежде чем описывать процедуру установки параметров, мы представляем вам таблицу, в которой показано, как и в каких случаях следует использовать параметры.




Не выключайте датчик сразу после выполнения установок и передачи данных с помощью HART-коммуникатора. Если выключить датчик после установки параметров слишком быстро, то установленные данные не будут сохранены в датчике.

Таблица 3.2.1 Использование и выбор параметров

Помат	Позиция	НАRТ-коммуникатор	Описание	Страница
Память		Tag (Ter)	Номер тэга, до 8 символов	1
		Descriptor (Дескриптор)	До 16 символов	C. 3-6
		Message (Сообщение)	До 32 символов	
	Toyu onululu unanongular	Date (Дата) Unit (Единицы измерения)	xx / yy /zz	C 2 6
Transmitter	Техн. единицы измерения	Unit (Единицы измерения) LRV / URV	Устанавливает единицы измерения давления	C. 3-6 C. 3-7
Transmiller	Диапазон	Apply Values (Поданные значения)	Устанавливает диапазон калибровки с помощью клавиатуры  Диапазон сигнала DC от 4 до 20 мА устанавливается при поданном фактическом	
(Датчик)	Di manuaŭ nomuni	, ,	входе.	C. 3-8
	Выходной режим	Xfer fnctn	Устанавливает режим для выходного сигнала "linear mode" (линейный режим) (про- порциональность входному дифференциальному давлению) или режим "Square root mode" (Режим квадратного корня) (пропорционально расходу)	C. 3-9
	Константа времени демпфи- рования	Pres Damp (демпфирование)	Настраивает скорость ответа на выходе в случае дифференциального давления на входе	
	Режим отсечки по низкому выходному сигналу	Low cut (Отсечка по низкому выхо- ду)	Используется в основном для стабилизации выхода в области 0, если выходной сигнал находится в режиме квадратного корня. Доступными являются два режима: принудительная установка выхода на 0% для входа ниже указанного значения, или изменение на пропорциональный выход для входа ниже указанного значения.	C. 3-10
	Режим измерения двуна-	Low cut mode (Режим отсечки) Вi-dire mode (Двунаправленный	Линейный или ноль Используется для измерения двунаправленных потоков (расходов).	C. 3-11
	правленного потока Единицы измерения для	режим) Temp Unit (Единицы измерения	Устанавливает единицы измерения температуры, выводимой на дисплей HART-	0.3-11
	отображаемой на дисплее температуры.	температуры)	коммуникатора.	C. 3-14
	Ед. измерения для отобра- жаемого на дисплее стати- ческого давления	SP Unit (Единицы измерения стати- ческого давления)	Устанавливает единицы измерения статического давления, выводимой на дисплей HART-коммуникатора.	0.011
	Ориентация соединения импульсной трубки	H/L SWAP (Переключение H/L)	Используется в том случае, когда условия монтажа настоятельно требуют соединения стороны высокого давления импульсной трубки со стороной низкого давления датчика	C. 3-10
Display	Режим дисплея встроенного индикатора	Display Pres % fnctn (Функция дис- плея)	Устанавливает режим для встроенного индикатора "linear mode" (линейный режим) (пропорциональность входному дифференциальному давлению) или режим "Square root mode" (Режим квадратного корня) (пропорционально расходу)	C. 3-11
(Дисплей)		Display select (Режим дисплея)	Устанавливает следующие 5 типов диапазонов и единиц измерения для шкалы встро- енного индикатора: входное давление, в % от шкалы, установленная пользователем шкала, входное статическое давление, в % от шкалы статического давления и чередо- вание между любыми четырьмя из перечисленных выше типов.	C. 3-12
	Шкала встроенного индика- тора	Engr disp range (Технические едини- цы выводимого на дисплей диапазо- на измерения)	Устанавливает Технические единицы / Изменение единиц измерения / Единицы измерения LRV / Единицы измерения LRV / Единицы измерения стаки / Единицы измерения стаки / Единицы измерения ехр	C. 3-13
	Импульсный (пакетный) режим	Burst option (импульсная опция) Burst mode (импульсный режим)	мамерения еду Выбор данных для непрерывной отсылки ( PV, диапазон/ток в % или Process vars/crnt). ВКЛ/ВЫКЛ импульсного (пакетного) режима	C. 3-20
	Сигнализация процесса	Process Alerts (Предупреждения об опасности)	Используется для генерирования сигнализаций во встроенном индикаторе	C. 3-25
HART output	Многопунктовый режим	Poll adr (Адрес опроса)	Установка адреса опроса (от 1 до 15)	C. 3-21
(Выход HART)  Monitoring		Polling (Автоматический опрос) Press and Pres %(Давление и диапа-	ВКЛ/ВЫКЛ многоточечного режима. Переменная давления и переменная выхода в %	0.021
Контроль (Мони	торинг)	зон в %) A0 (Выход A0)	Переменная выхода от 4 до 20 мА	
		Snse temp	Температура сенсора	-
		SP and SP %	Переменная статического давления и переменная % статического давления	
		Engr Disp/exp/Unit	Выводит на дисплей установленную пользователем техническую информацию.	
Maintenance	Тестирование (проверка) выхода	Loop test (Проверка контура)	Используется для проверок контура. Выход может быть свободно установлен от — 2,5% до 110% с шагом 1%.	C. 3-15
(Техобслужи-	Самодиагностика	Self test and Status (Самоконтроль и состояние)	Проверка с использованием самоконтроля и команды состояния. Если обнаружена ошибка, то на дисплей выводится соответствующее сообщение.	C. 4-1
вание)	Выход при возникновении ошибки ЦП (CPU)	A01 Alm typ (Тип сигнализации A01)	Выводит на дисплей состояние выхода от 4 до 20 мА DC (пост. тока) при возникновении сбоя.	C. 3-22
	Внешний объем защищен / разрешен	Ext SW (Режим внешнего выключа- теля)	Выводит на дисплей / устанавливает защиту / разрешение для установки внешнего объема LRV (URV)	0. 3-22
	Защита от записи	Write protect (Защита от записи)	Выводит на дисплей разрешенное / защищенное состояние изменения установок, в зависимости от связи.	
		Enable wrt 10 min (Разрешение записи на 10 мин.)	Состояние защиты от записи снято на 10 минут, пока вводится пароль.	C. 3-23
	06	New password (Новый пароль)	Установка нового пароля.	1
Adjustment	Обнуление	Zero trim (Настройка нуля)	Устанавливает текущее значение входа в 0 кПа	1
Adjustment (Настройка)	Подстройка датчика	Pres sensor trim and SP sensor trim(Подстройка измеряемого и статического давления)	Настраивает переменные измеряемого и статического давления	C. 3-16
( pomu)	Подстройка аналогового выхода	D/A trim, Scaled D/A trim (Подстройка Ц/А, Подстройка Ц/А шкалы)	Настраивает выходное значение в точках 4 мА и 20 мА.	C. 3-18
	Средство характеризации сигнала	S.C. menu (Меню S.C.)	Используется для компенсации выхода в нелинейном случае применения	C. 3-24
	Компенсация плотности наполнителя капиллярной трубки	T.Z. Cmp mode (Режим компенсации)	Выполняется компенсация смещения нуля за счет влияние температуры окружающей среды на капиллярных трубках	C. 3-27

3-4 IM 01C25T01-01R

### 3.3 Дерево меню

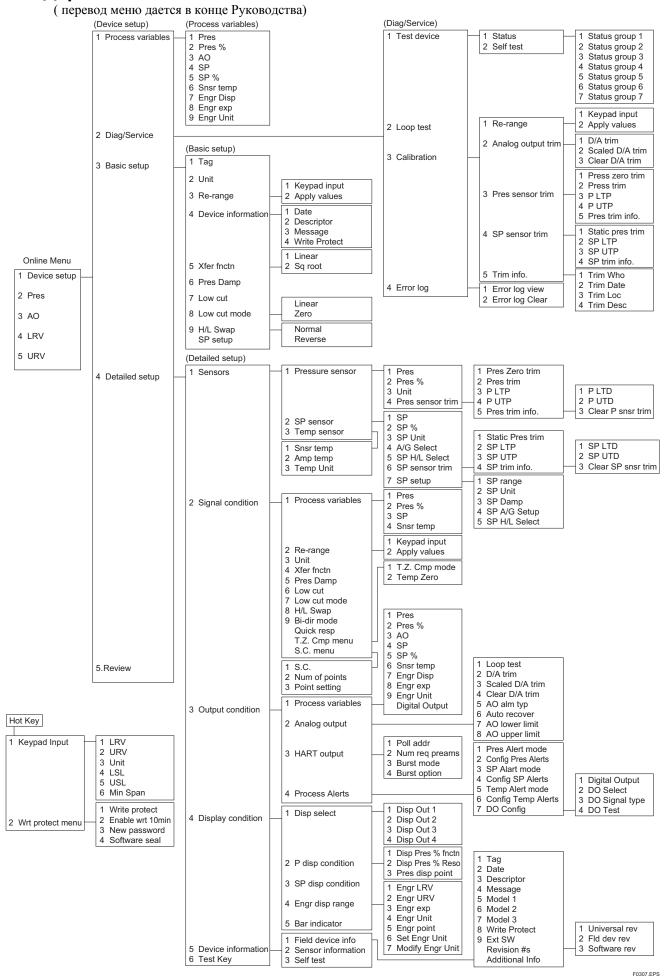

### 3.4 Базовая установка

### 3.4.1 Информация о тэге и устройстве

Для изменения номера тэга (Tag No.) смотрите раздел 3.1.4 «Ввод, установка и посылка данных».

Для задания тэга (**Tag**) можно использовать максимум 8 символов. Ниже приводится максимальное количество символов, которое может быть задано для других позиций.

Позиция	Количество символов
Тэг	8
Дескриптор	16
Сообщение	32
Дата	2/2/2

### (1) Тэг (Tag)



### (2) Дескриптор (Descriptor)



### (3) Сообщение (Message)

1. Device setup  EJX: YOKOGAWA Message				
3. Basic setup				
4. Device information				
$\checkmark$	HELP DEL ESC ENTER			
3. Message				

### (4) Дата (Date)



0308.EPS

### 3.4.2 Единицы измерения (Unit)

Единицы измерения устанавливаются в заводских условиях перед отправкой, если они были указаны при заказе. Для изменения единиц измерения выполните представленную ниже процедуру.

Пример: Изменение единиц измерения с " $mmH_2O$ " (ммH2O) на " $inH_2O$ " (дюймыH2O)

Заметьте, что принимаемая по умолчанию установка Yokogawa для стандартной температуры соответствует 4°C (39,2°F). При использовании единиц измерения мм вод.ст., дюймы вод.ст. и футы вод.ст давление варьируется в зависимости от определения стандартной температуры. Если требуется стандартная температура, равная 20°C (68°F), выбирайте соответствующую этой температуре единицу, отмеченную (68°F).

Ниже приведены возможные единицы измерения давления.

дюймы вод.ст. (68°F) дюймы рт.ст. фут вод.ст. (68°F) мм вод.ст. (68°F) мм рт.ст. фунт на кв. дюйм бар	мбар гс/см <sup>2</sup> кгс/см <sup>2</sup> Па кПа торр атм	Мпа дюймы вод.ст. мм вод.ст. футы вод.ст. ГПа
---	---	---

## 3.4.3 Изменение диапазона (Range Change)


Диапазоны устанавливаются в заводских условиях, по требованию заказчиков. Чтобы изменить диапазон выполните изменение установок следующим образом:

### (1) Ввод с клавиатуры – LRV и URV

 Диапазон (шкала) измерений определяется верхними и нижними значениями диапазона. В этом случае верхнее и нижнее значения диапазона можно установить независимо друг от друга и передать в датчик информацию об измерительной шкале, меняющейся в зависимости от предельных значений диапазона.

Пример: Изменение диапазона от 0 до 2500 мм вод.ст. на диапазон от 500 до 3500 мм вод.ст.

Вызовите дисплей Keypad input (Ввод с клавиатуры).

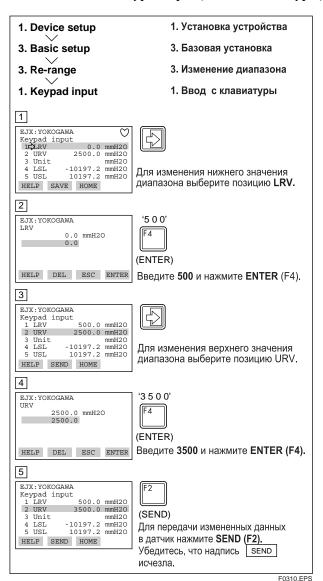

### **А**ЗАМЕЧАНИЕ

При указанных ниже условиях, реверсирующих выходной сигнал 4-20 мА, допускается установка диапазона калибровки LRV > URV.

 $LSL \leq LRV \leq USL$ 

 $LSL \leq URV \leq USL$ 

| URV – LRV | ≥ Мин. Шкала

- (2) Подаваемые значения изменение диапазона при подаче действующего входа-
- Эта характеристика позволяет автоматически устанавливать нижний и верхний предел диапазона при поданном реальном выходе. Если установлены значения верхнего и нижнего диапазона, то значения "URV" и "LRV" меняются одновременно.

Пример: Изменение диапазона от 0 до 2500 мм вод.ст. на диапазон от 500 до 3500 мм вод.ст."

Вызовите дисплей Apply Values (Подаваемые значения)



F0311.EPS

- Шкала измерений определяется верхним и нижним значениями диапазона измерений. Изменение нижнего значения диапазона вызывает автоматическое изменение верхнего значения диапазона, сохраняя постоянной измерительную шкалу. Если в результате изменения нижнего значения диапазона верхнее значение выходит за пределы допустимого измерительного диапазона датчика, появляется сообщение об ошибке, и датчик сохраняет выходной сигнал на уровне, существовавшем непосредственно перед возникновением ошибки. Вводите правильные значения, не выходящие за пределы диапазонов измерений / пределов датчика.
- Заметьте, что изменение верхнего значения диапазона не вызывает изменения нижнего значения диапазона. Следовательно, изменение верхнего значения диапазона также обуславливает изменение шкалы.

3-8 IM 01C25T01-01R


### 3.4.4 Выходной режим

Установки режима для выходного сигнала и встроенного индикатора можно выполнить независимо друг от друга. Режим для выходного сигнала устанавливается при отправке прибора как указано в заказе.

Для изменения режима выполните указанную ниже процедуру.

Пример: Изменение режима с Linear (Линейный) на Sq root (Квадратный корень).

Вызов дисплея Xfer fnctn (Функция Xfer).

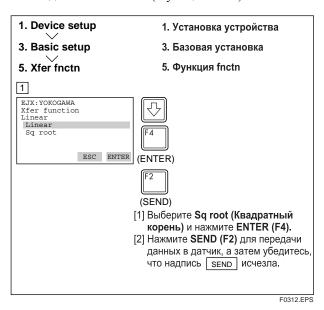

## 3.4.5 Установка константы времени демпфирования

Константа демпфирования устанавливается в заводских условиях при отправке прибора как указано в заказе. Для изменения константы демпфирования выполните указанную ниже процедуру. Здесь можно установить константу времени демпфирования для узла усилителя. Константа демпфирования для всего датчика представляет собой сумму значений констант для узла усилителя и узла капсулы.


В качестве константы времени демпфирования можно задать любое число в диапазоне от 0,00 до 100,00. Заметим, что установка включения параметра быстрого реагирования (ON) позволяет установить значение константы времени в диапазоне от 0,00 до 0,49 секунд.

Пример: Изменение константы с 2,0 секунды на 0,5 секунд.

Вызовите дисплей **Pres Damp** (Демпфирование).



Вызовите дисплей **Quick resp** (Быстрое реагирование) для установки значения, меньшего, чем 0,5 секунд.

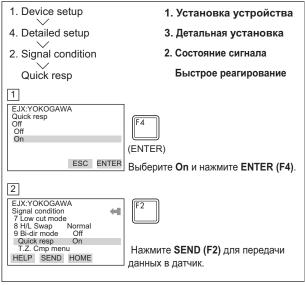

F0313.EPS

### 3.4.6 Установка режима отсечки по низкому выходному сигналу


Отсечка по низкому значению может использоваться для выходного сигнала с целью стабилизации выхода в окрестностях нулевой точки.

Точка отсечки по низкому значению может быть установлена в диапазоне от 0 до 20% от выхода, прямая пропорциональность, соответствующая выходному сигналу от 4 до 20 мА. (Гистерезис:  $\pm 10\%$  от точки отсечки).

В качестве режима отсечки по низкому значению может быть выбрано либо **LINEAR** либо **ZERO**. Если ничего другого не определено, то в заводских условиях режим отсечки (ограничение нижнего предела) устанавливается на LINEAR.


Заметим, что при выборе в качестве режимов выходного сигнала и дисплея **Sq root** (Квадратный корень) и **Linear** (Линейный) соответственно, функция отсечки по низкому значению для значения дисплея не работает.

Пример: Чтобы установить диапазон отсечки по низкому значению на 20%, а режим отсечки в выходном режиме **Sq root** - на ZERO выполните следующие действия.

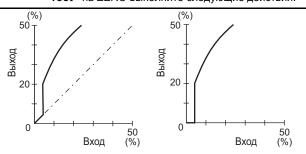

Для отсечки низкого значения Для отсечки низкого значения в линейном режиме в нулевом режиме


Рисунок 3.4.6 Режим отсечки по низкому значению

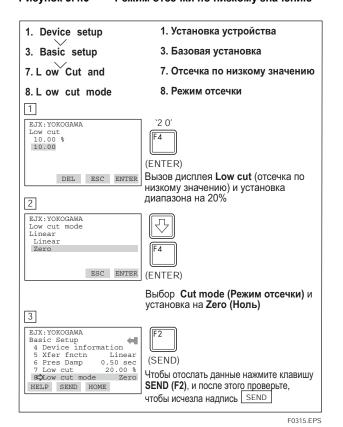

## 3.4.7 Установка ориентации соединения импульсной трубки

Эта функция обеспечивает изменение ориентации импульсной трубки. Для выполнения этого изменения следуйте изложенной ниже процедуре.

Пример: Задание подсоединения стороны высокого давления импульсной трубки к стороне L (низкого давления) датчика.

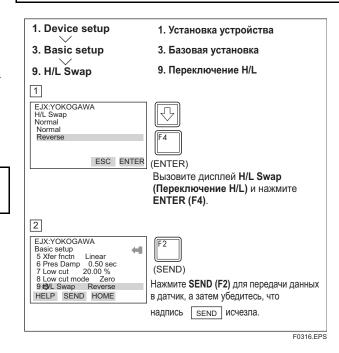


3-10 IM 01C25T01-01R

### 3.5 Детальная установка

## 3.5.1 Двунаправленное измерение расхода


(a) **Режим Bi-dir** (Двойное направление) позволяет выбрать 50% выход для входа 0 мм вод.ст.

Пример: Если диапазон измерений составляет от 0 до 3000 мм вод.ст. (LRV = 0 мм вод.ст., URV =3000 мм вод.ст.)

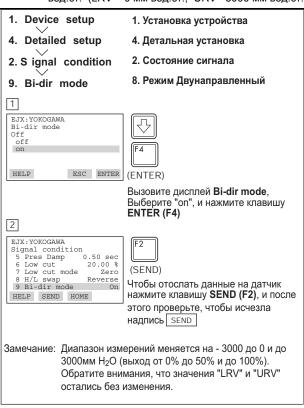


F0317.EPS

- (b) Комбинация Двунаправленного режима (Bi-dir mode) и Функции передачи (Xfer fnctn) дает выход квадратного корня, вычисляемый независимо для выхода от 0% до 50% и для выхода от 50% до 100%.
- Выходной режим "LINEAR"(ЛИНЕЙНЫЙ)

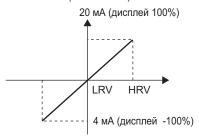

• Выходной режим "SQUARE ROOT" (КВАДРАНТЫЙ КОРЕНЬ)

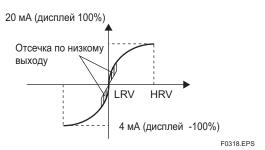


### 3.5.2 Режим вывода на дисплей встроенного индикатора

Установки режима для выходного сигнала и встроенного индикатора можно выполнить независимо друг от друга.

Выходной режим для встроенного индикатора устанавливается при отправке прибора как указано в заказе. Для изменения режима выполните указанную ниже процедуру.

Пример: Изменение режима с Linear (Линейный) на Sq root (Квадратный корень).

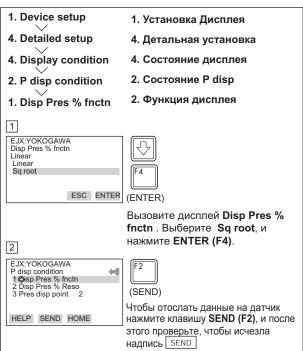

F0319.EPS

Если прибор оснащен встроенным индикатором, а функция передачи соответствует sq root, то на дисплее встроенного индикатора отображается знак « $\sqrt{}$ ».

3-11 IM 01C25T01-01R

## 3.5.3 Установка шкалы встроенного индикатора

Для встроенных индикаторов доступными являются следующие пять дисплеев: входное давление, % от диапазона, установленная пользователем шкала, входное статическое давление \*1 и % от диапазона статического давления \*1. Циклически могут показываться не более четырех дисплеев, путем назначения переменных параметрам в **Disp select**.


	_
Возможные дисплеи	Описание и связанные параметры
Входное давление (PRES)	Показывает входное давление в пределах диапазона индикации от -99999 до 99999.  PRES 456 kPa
% от диапазона (PRES %)	Показывает входное давление в диапазоне от -2,5 до 110% в зависимости от установленного диапазона (LRV и URV).  PRES % 45.6 %
Шкала, установленная пользователем (ENGR. PRES)	Показывает значения в зависимости от технических единиц вывода на дисплей (Engr LRV и Engr URV) с единицей измерения (Engr unit).  Engr LRV 0.0 Engr URV 45.0 Engr exp 3100 Engr Unit m3/min Engr point 1
Входное статическое давление (SP)	Показывает входное статическое давление в пределах диапазона индикации от -99999 до 99999.  SP 4.000 мРа
% от диапазона статического давления (SP %)	Показывает входное статическое давление в диапазоне от -10 до 100% в зависимости от установленного диапазона (SP LRV и SP URV).  SP % 52.6 %

\*1: Применяется для датчика дифференциального давления Для каждой процедуры установки смотрите пункты от (a) до (c).

### а. Выбор дисплея

Используя **Disp select**, выберите переменную, которую параметр **Disp out 1** выведет на экран встроенного индикатора

Пример: Изменение отображения с PRES % на PRES.

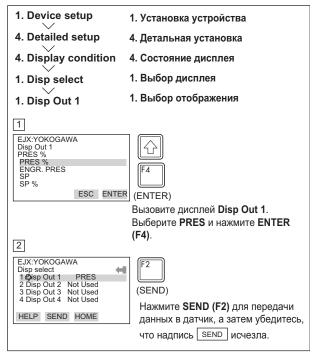

F0320.EPS

### **b.** Циклический дисплей

В добавление к установкам отображения, выполняемым с использованием параметров **Disp Out 1**, для этой цели можно использовать параметры **Disp Out 2**, **Disp Out 3** и **Disp Out 4**. При этом обеспечивается циклическое отображение по порядку номеров параметра.

### с. Установка шкалы статического давления

Статическое давление может быть отображено как измеренный вход или процентное соотношение независимо от выходного сигнала 4-20 мА измеренного или дифференциального давления. Параметры опции **SP setup** (Установка SP), входящей в опцию **SP sensor** (Датчик SP) позволяют выполнить установку диапазона, единицы измерения и константы времени демпфирования для статического давления, а также диапазона управления для PV. Заметим, что для контроля статического давления средствами параметра **H/L select** (Выбор H/L) опции **SP setup** (Установка SP) можно выбрать как сторону высокого, так и сторону низкого давления капсулы.

## d) Установка пользовательских технических единиц измерения и диапазона технических единиц измерения, выводимых на дисплей

Параметры Engr disp range (Диапазон технических единиц вывода на дисплей) позволяют ввести (задать) технические единицы измерения и шкалу для вывода на дисплей. Используя опцию Set Engr Unit (Установка технических единиц для вывода на дисплей), можно выбрать из списка следующие технические единицы измерения. Возможен вариант ввода на клавиатуре с использованием до восьми буквенно-цифровых символов, пробелов или косых черт (/) при выполнении опции Modify Engr Unit (Изменение технических единиц); на дисплее встроенного индикатора отображаются только первые шесть символов.

Выберите техническую единицу вывода на дисплей из списка дисплея **Set Engr unit**.

kPa	FtH2O	NI/min
MPa	qf/cm2	Nm3/h
Mbar	kgf/cm2	Nm3/min
bar	kg/cm2G	ACFH
psi	kg/cm2A	ACFM
psia	atm	SCFH
mmH2O	kg/h	SCFM
mmHg	t/h	GPH
mmHgA	m3/h	GPM
mmAq	m3/min	M
mmWG	l/h	Mm
Torr	l/min	In
InH2O	kl/h	Ft
inHg	kl/min	Kg/m3
inHgA	NI/h	G/cm3

Для установки Вашей собственной единицы следуйте приведенной ниже процедуре.




Заметьте, что использование следующих символов не допускается:

При вводе этих символов на дисплей встроенного индикатора появляется "-- -- -- -- ".

Для установки нижнего и верхнего предела диапазона выводимых на дисплей технических единиц измерения используются позиции **Engr LRV** и **Engr URV**. При отправке прибора эти значения устанавливаются по требованию заказчика.

Пример Установка значения нижнего предела диапазона (LRV) в -50, а значения верхнего предела диапазона (URV) в 50.

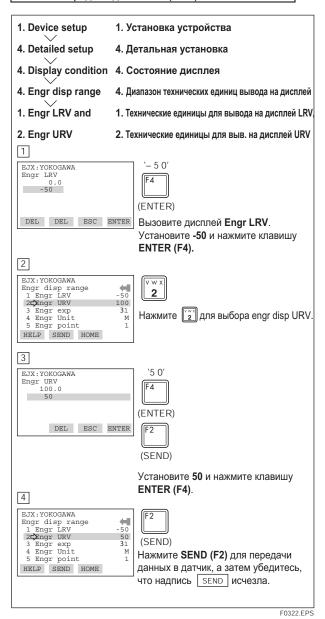

3-13


# 3.5.4 Единицы измерения для выводимой на дисплей температуры

При отправке прибора единицы измерения температуры устанавливаются на "С" (Шкала Цельсия).

Для изменения этой установки выполните указанную ниже процедуру.

Установка данного параметра приводит также к изменению единиц измерения температуры для позиции Snsr temp (Температура сенсорного устройства) в Process variables (Переменные процесса) и позиции Amp temp (Температура усилителя) в Temp sensor (Температурные сенсорные устройства).

Пример: Изменение единиц измерения для вывода на дисплей температуры

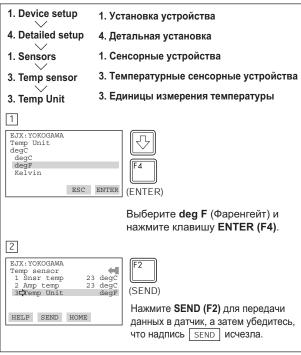


F0323.EPS

# 3.5.5 Единицы измерения для выводимого на дисплей статического давления

Для изменения единиц измерения статического давления выполните представленную справа процедуру.

Изменение этого параметра приводит к изменению единиц измерения для дисплея Статического давление (Static pressure).

Пример: Изменить единицы измерения статического давления с "mm  $H_2O$ " (мм  $H_2O$ ) на "kPa" (к $\Pi a$ ).

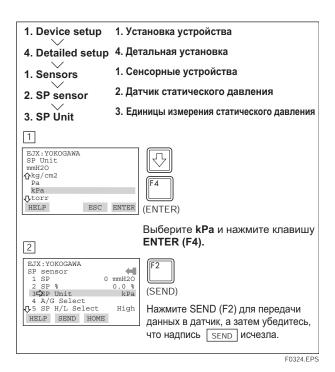


3-14 IM 01C25T01-01R

### 3.5.6 Контрольный выход

Эта характеристика может использоваться для подачи на выход фиксированного тока с целью проверки работы контура. Допустимый диапазон для контрольного выхода зависит от установок для параметров **AO lower limit** (Нижний предел AO) и **AO upper limit** (Верхний предел AO), предельный диапазон изменения которых составляет от 3,6 мA (-2,5%) до 21,6 мA (110%).

Пример: Подать на выход 12 мА (50%)

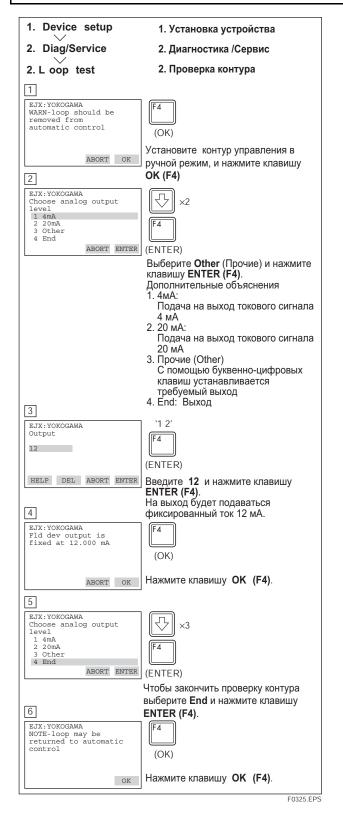

## 

Проверка выхода выполняется приблизительно 10 минут, и после этого по истечению времени отключается автоматически. Даже если отключить источник питания для HART-коммуникатора, или отсоединить коммуникационный кабель во время выполнения проверки выхода, она будет продолжаться приблизительно 10 минут.

3-15 IM 01C25T01-01R

### 3.5.7 Подстройка сенсорного устройства


Каждый датчик серии DPharp EJX имеет заводские характеристики. Снятие характеристик в заводских условиях это процесс сравнения известного входного давления с выходом сенсорного модуля каждого датчика на всем рабочем диапазоне давления и температуры. Во время процесса снятия характеристик полученная информация сравнения сохраняется в ППЗУ датчика. Во время работы датчик использует эту сохраненную на заводе кривую для выдачи выходного значения переменной процесса (PV) в технических единицах измерения, зависящих от входа давления.

Процедура подстройки сенсорного устройства позволяет вам выполнять необходимую регулировку в соответствии с местными условиями, корректируя способ вычисления датчиком значений переменных процесса. Существует два способа подстройки сенсорного устройства: подстройка нуля и полная подстройка сенсорного устройства. Подстройка нуля - это процесс настройки по одной точке, обычно используемый для компенсации влияния положения монтажа или смещений нуля, вызванных влиянием статического давления. Полная подстройка сенсорного устройства - это процесс работы с двумя точками, когда подается два точных значения давления в конечные точки (равные или превышающие значения диапазона), и все выходные значения линеаризуются между этими точками.

### (1) Подстройка нуля


### а. Обнуление – Pres Zero trim

**Pres Zero trim** обеспечивает выполнение подстройки нуля и автоматически устанавливает «нулевые» значения входа для «нулевого» значения выхода, сохраняя измерительную шкалу постоянной. Используйте эту установку в случае, когда известно, что LRV составляет 0 мм  $H_2O$ 

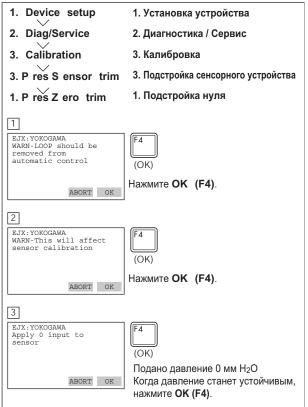


### b) Подстройка уровня – Auto, Lower Pt

Такая подстройка нуля обеспечивает выполнение калибровки выхода датчика в соответствии с фактическим уровнем жидкости в резервуаре. Чтобы выполнить эту подстройку, используйте сначала указательное стекло или подобное устройство для определения фактического уровня жидкости в резервуаре, а затем, как показано ниже, введите корректирующие данные.

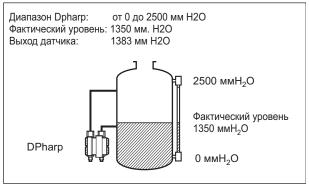

F0327.EPS

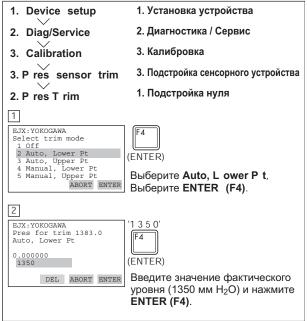

F0328.EPS

### с. Использование внешнего винта настройки нуля

Этот метод позволяет выполнить регулировку нуля без использования HART – коммуникатора. Для вращения винта настройки нуля используйте плоскую отвертку. Подробное описание процедуры содержится в руководстве по использованию аппаратуры.

Заметьте, что при выполнении этой регулировки параметр **Ext SW** должен быть активизирован (**Enabled**). Соответствующая процедура описана в параграфе 3.5.11.

F0326.EPS

## (2) Полная подстройка сенсорного устройства – Auto Trim и Manual Trim


Полная подстройка сенсорного устройства осуществляется посредством выполнения ряда процедур в режимах Auto, Lower Pt и Auto, Upper Pt . Используя режимы Manual, Lower Pt и Manual, Upper Pt, можно также выполнить процедуру подстройки ручным методом.

Полная подстройка сенсорного устройства - это процесс работы с двумя точками, и настройка нижней точки всегда должна выполняться прежде настройки верхней точки для того, чтобы сохранять шаг между точками 0 и 100% в пределах диапазона калибровки.

При использовании ручного метода базовое давление должно также подаваться на датчик в обеих конечных точках. Без подачи базового давления параметры **P LTD** и **P UTD** не смогут представить точное значение давления в регулируемых точках

## а. Автоматическая подстройка сенсорного устройства


Пример: Для диапазона измерений от 1000 до 3000 мм  $H_2O$ 

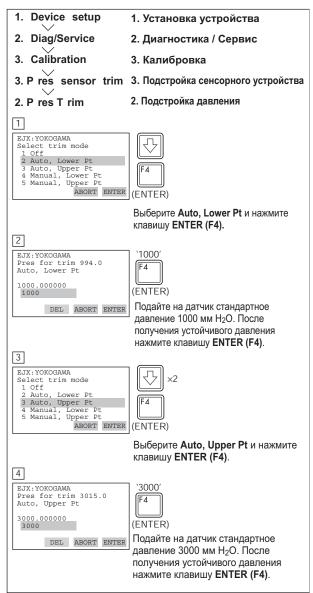

### F0329.EPS

### **b.** Ручная подстройка сенсорного устройства

Пример: Для диапазона измерений от 1000 до 3000 мм  $H_2O$  **P LTD** = -4,0 мм  $H_2O$  **P UTD** = -3,0 мм  $H_2O$ 

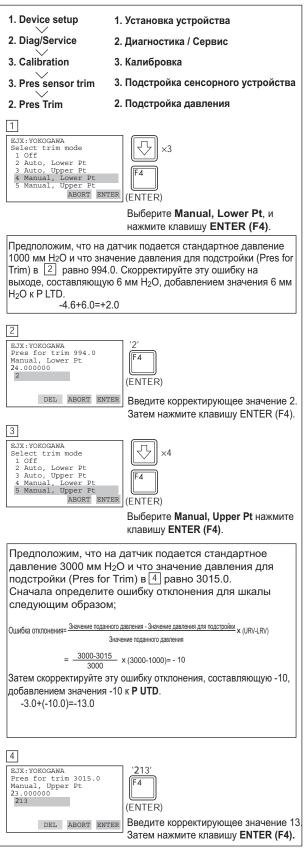

F0348.EP

## (3) Подстройка сенсорного устройства для статического давления

Для дифференциальных датчиков серии EJX обнуление и полная подстройка сенсорного устройства для статического давления выполняются таким же образом, что и при выполнении основной подстройки переменных процесса (PV). Заметим, что подстройку сенсорного устройства для статического давления следует выполнять только после подстройки PV.

## (4) Сброс результатов подстройки и возвращение к заводским установкам


Команды Clear snsr trim и Clear SP snsr trim обеспечивают сброс результатов подстройки и возврат к изначально установленным откалиброванным значениям. Результат выполнения регулировки посредством внешнего винта настройки нуля также возвращается к начальным установкам.

### 3.5.8 Подстройка аналогового выхода

Тонкая настройка выхода выполняется с помощью позиции D/A trim (II/A подстройка) или Scaled D/A trim (Macштабированная II/A подстройка).

- Цифровая / Аналоговая подстройка D/A trim (Ц/А подстройка) должна выполняться, если калибровочный цифровой амперметр не считывает 4,000 мА и 20,000 мА точно в соответствии с выходным сигналом 0% и 100%.
- Масштабированная Цифровая / Аналоговая подстройка Scaled D/A trim (Масштабированная Ц/А подстройка) должна выполняться в том случае, если выход настраивается с использованием вольтметра или с использованием измерительного устройства, чьи единицы шкалы соответствуют от 0 до 100%.


Пример 1: Настройка с использованием амперметра (Измеряемой величиной является  $\pm 1$ мкА)

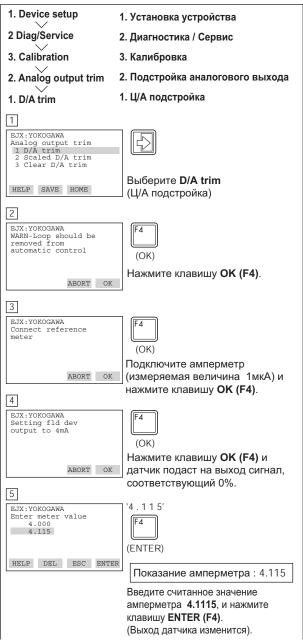


F0330.EPS



### Пример 2: Настройка с использованием вольтметра

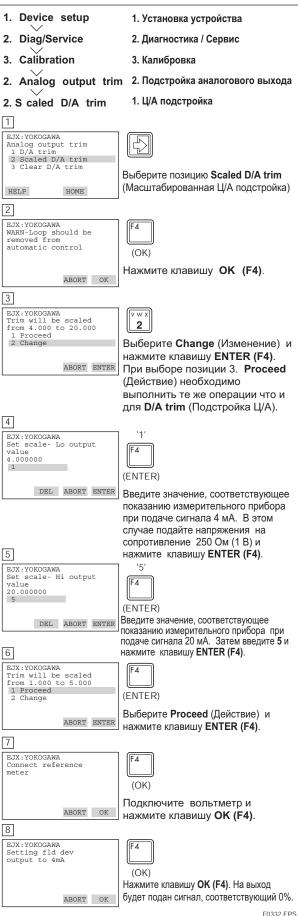


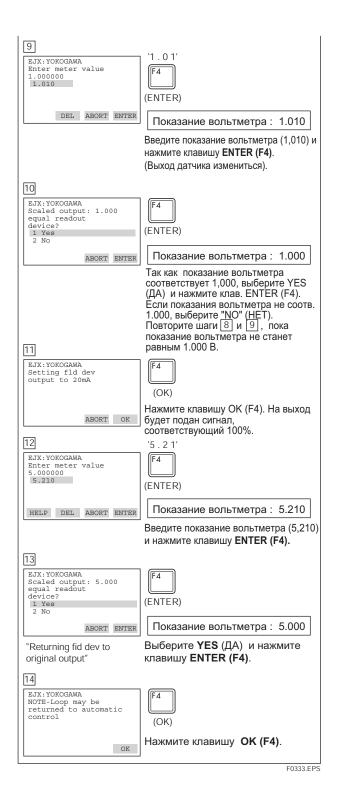

### 3.5.9 Импульсный пакетный режим

Датчик непрерывно посылает хранящиеся в нем данные, если включен (on) режим импульсной передачи. Может быть выбрано и послано любое из измеренных значений переменной давления, значение выхода в % от диапазона/тока или значение тока/переменных процесса. Когда датчик установлен в режиме импульсной пакетной передачи, данные посылаются в виде цифровых (дискретных) сигналов приблизительно три раза в секунду. Поэтому сохраняется возможность одновременно осуществлять связь с HART-коммуникатором.

Установка импульсного пакетного режима

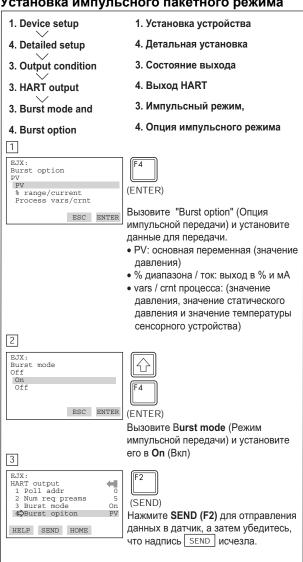


Чтобы выйти из режима импульсной пакетной передачи, вызовите дисплей Burst mode (Режим импульсной передачи) и установите его в состояние **Off** (Выкл.).

3-20 IM 01C25T01-01R

### 3.5.10 Многоабонентский режим

Многоабонентские датчики относятся к соединению нескольких датчиков на одной линии передачи данных. При установке в многоабонентском режиме можно подключать до 15 датчиков. Для активизации многоабонентской связи адреса датчика должны меняться от 1 до 15. Это изменение отключает (делает неактивным) аналоговый выход 4-20 мА, перестраивая его на 4 мА. Ток сигнализации также отключен.

### Установка многоабонентского режима

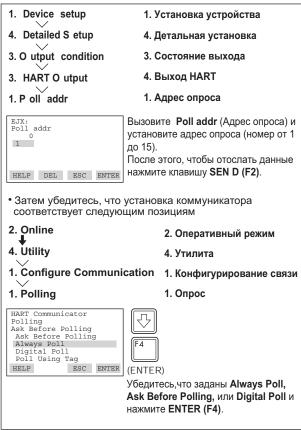

F0335.EPS



Если опция опроса установлена как **Never Poli** (Не опрашивать) или **Poli Using Tag** (Опрос с использованием тэга) меню оперативной работы (Online) нельзя вызвать и вывести на дисплей. Убедитесь, что вызвана такая опция опроса, как, например, **Ask Before polling** (Спросить перед опросом)

Когда один и тот же адрес опроса установлен для двух и более датчиков в многоабонентском режиме, то связь с этими датчиками отключается.

Пример: Связь в многоабонентском режиме.



Чтобы отключиться от многоабонентского режима, выполните представленную ниже процедуру.


- Сначала вызовите дисплей Poll addr (Адрес опроса), и установите адрес на 0.
- 2. Затем, вызовите дисплей **Polling** (Опрос) и установите его на **Ask Before polling** (Спросить перед опросом).

### 3.5.11 Режим включения внешней настройки

Для установки разрешения или запрещения настройки нулевой точки с помощью расположенного на датчике внешнего винта настройки нуля необходимо выполнить приведенную ниже процедуру.


При отправке прибора эта характеристика устанавливается в положение **Enabled** (Разрешено).

Пример: Установка запрещения настройки нуля с использованием внешнего винта настройки нуля

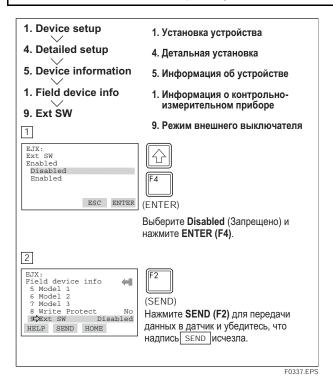

# 3.5.12 Направление ухода при перегорании в случае отказа ЦПУ и аппаратная защита от записи

На плате узла центрального процессора (узла ЦПУ) находятся два ползунковых переключателя. Один из них используется для установки направления при перегорании в случае сбоя ЦПУ, а другой устанавливает функцию защиты от записи, запрещающую проводить изменения параметров во время использования малогабаритного ручного пульта или какого-либо другого метода связи.

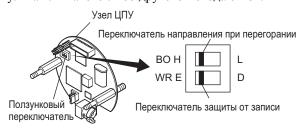



(Запись разрешена)

Параметр позиции **AO alm typ** обеспечивает отображение состояния выхода 4-20 мА в случае возникновения отказа ЦПУ. В этом случае связь прерывается.

(Запись отключена)

### Стандартные технические характеристики

Переключатель направления при перегорании установлен в состояние HIGH (ВВЕРХ). При возникновении отказа датчик генерирует на выходе сигнал, соответствующий 110% или выше.

### Код опции /С1

Переключатель направления при перегорании установлен в состояние LOW (ВНИЗ). При возникновении отказа датчик генерирует на выходе сигнал, соответствующий - 5% или выше.

Пример: Подтверждение направления при перегорании при возникновении отказа ЦПУ.



F0341.EPS

### 3.5.13 Программная защита от записи


Сконфигурированные данные EJX сохраняются с помощью функции защиты от записи. Состояние защиты от записи устанавливается в "Yes" (Да), когда в поле **New password** (Новый пароль) введено 8 буквенно-цифровых символов, и они переданы на датчик. В состоянии "Yes"для защиты записи датчик не воспринимает изменения параметров. Если в поле **Enable wrt 10min** (Разрешение записи на 10 мин.) ввести строку из 8 буквенноцифровых символов, которая перед этим была введена в поле **New password** (Новый пароль), то в течение 10 минут становится возможным изменение параметров датчика

Чтобы изменить состояние защиты от записи датчика "Yes" на состояние защиты от записи "No", сначала используйте позицию **Enable wrt 10min** (Разрешение записи на 10 мин.) для отключения функции защиты записи, а затем введите восемь пробелов в поле **New password** (Новый пароль).

Программная защита записи не оказывает влияние на функцию внешнего винта регулировки нуля. Чтобы отключить внешний винт регулировки нуля, выберите Disabled (Отключено) в поле Ext SW прежде чем активизировать программную защиту записи. Смотрите


подраздел 3.5.11.

### (1) Установка пароля

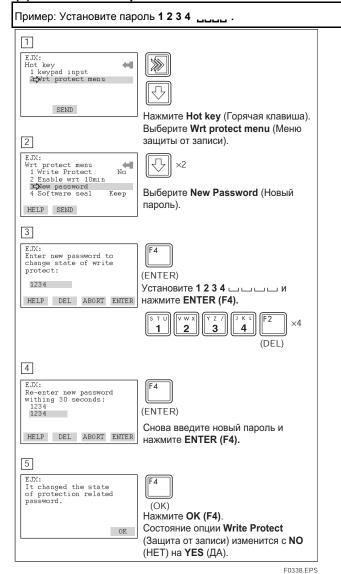

## (2) Ввод пароля для разрешения изменения параметров

Пример: Ввести пароль 1 2 3 4

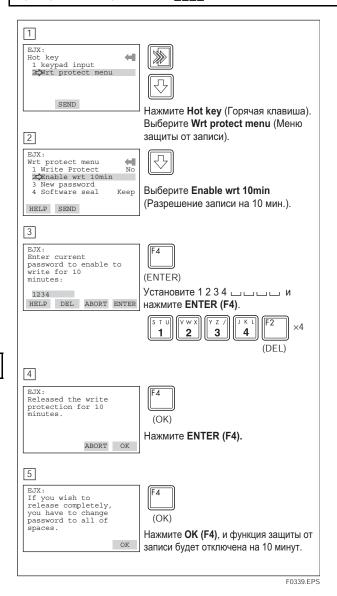

### (3) Отмена пароля

Чтобы полностью отменить пароль введите пробелы в поле **New Password** (Новый пароль) в то время, когда отключена функция защиты от записи.

3-23 IM 01C25T01-01R

### (4) Программная защита

Если вы забыли зарегистрированный пароль, то можно отключить режим защиты (Write Protect), используя пароль общего пользования: "YOKOGAWA". При использовании этого пароля состояние, указываемое в параметре Software seal (Программная защита) меняется с "КЕЕР" (СОХРАНЕНО) на "BREAK" (ПРЕРВАНО). Состояние будет возвращено из "BREAK" в "КЕЕР" при вводе нового пароля с использованием опции Enable wrt 10min (Разрешение записи на 10 мин.).


### 3.5.14 Функция характеризации сигнала


Эта функция используется для компенсации выхода в нелинейных случаях применения. На выход 4-20 мА подаются охарактеризованные значения. Для измеренного давления можно задать в диапазоне от 0 до 100 % не более девяти координат. Установка координат выполняется при отключении (**Disabled**) параметра **S.C**. в меню **S.C**. (**S.C. menu**).


Для подачи выполненных установок на выход установите параметр **S.C.** в состояние **Enabled** (Разрешено).

Заметим, что датчик серии EJX отказывается от активизации функции посредством AL. 60 при следующем состоянии датчика:

- Если при увеличении значения входа заданные координаты х и у не возрастают.
- Если режим выходного сигнала установлен в **Sq root** (Квадратный корень), а режим отсечки по нижнему значению в то же время установлен в **Linear** (Линейный).

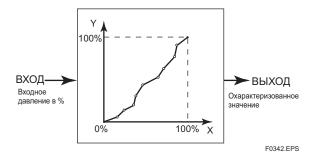


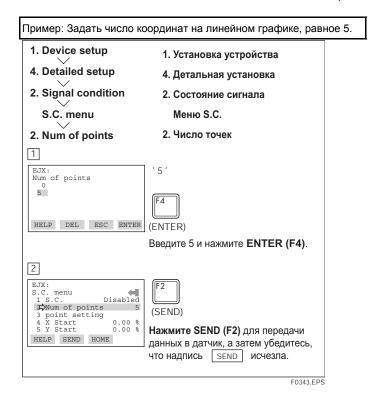

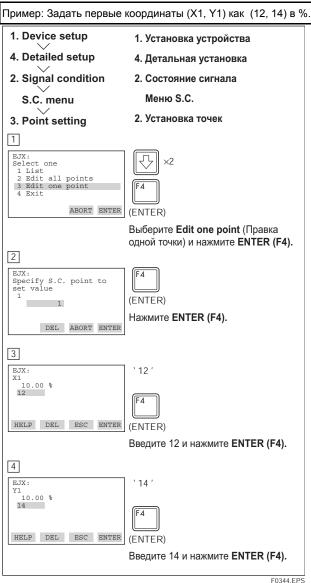

F0344.E


Пример: Установить функцию характеризации сигнала в состояние **Enabled** (Разрешено).

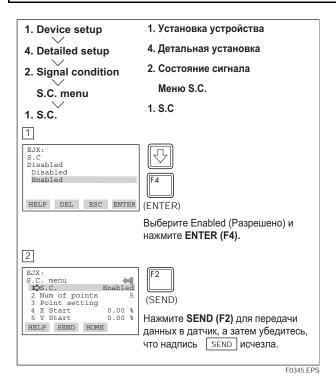

### 3.5.15 Сигнализация процесса


Эта функция используется для отображения кодов сигнализации в случае, когда входное давление превышает заданное значение, находящееся в пределах калибровочного диапазона. Это так же можно выполнить для входного статического давления и для температуры капсулы датчика давления. Для ознакомления с конкретными генерируемыми кодами сигнализации следует обратиться к таблице 4.2.1 Перечень сообщений сигнализации.

Пример: Изменить для входного давления режим предупредительных сообщений от **OFF** (ВЫКЛ.) в **Hi. Al Detect** (Обнаружение сигнализаций верхнего уровня).

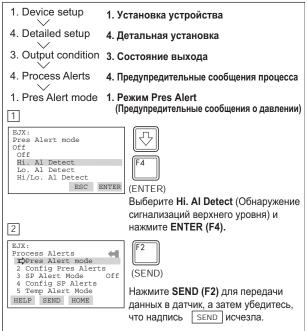

F0346.FPS

Пример: Для генерирования сигнализаций установить значение предупреждения верхнего уровня в 75.

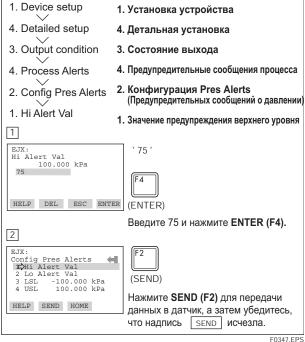

F0347.EPS

### 3.5.16 Выход состояния (код опции AL)

Это свойство используется для выхода транзистора (разомкнутый коллектор) сигнала on/off (вкл./ выкл.) в соответствии с состоянием верхнего и нижнего пределов сигнализации, конфигурируемых пользователем, как показано в разделе 3.5.5 Сигнализация процесса. В качестве состояния выхода может быть назначена любая комбинация верхнего и нижнего пределов входного давления, входного статического давления или температуры капсулы.



При включении датчика или обнаружения короткого прерывания проверьте, чтобы контактный выход правильно отображал состояние сигнализации, и, чтобы убедиться в правильности работы контактного выхода, проверьте (испытайте) с помощью параметра "DO test" действие ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) контактного выхода.




### **ЗАМЕЧАНИЕ**


Выходной сигнал состояния для отказа центрального процессора (ЦПУ) или ошибки аппаратуры определен не был. Используйте для указания отказа датчика сигнал 4-20 мА.

Пример: Операция выхода состояния в случае **ON WHEN AL**. **DETECT** (ON ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СИГНАЛИЗАЦИИ)

• Выход состояния при верхнем значении сигнализации

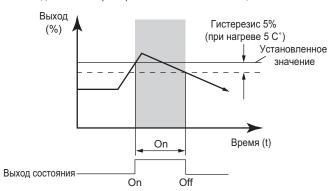

• Выход состояния при нижнем значении сигнализации

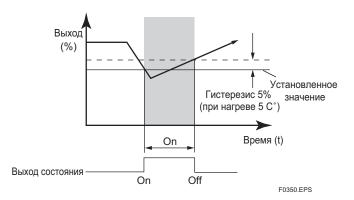

Пример: Установите выход состояния, соответствующий выводу сигнала off (выкл.), когда входное давление превышает 75 кПа в режиме предупредительных сообщений Hi. Al Detect (Обнаружение сигнализаций верхнего уровня).



F0349.EP

3-26 IM 01C25T01-01R

### 3.5.17 Компенсация плотности наполнителя капиллярной трубки


Для датчиков с диафрагменным уплотнителем эта функция используется для компенсации смещения нуля, вызванного влиянием температуры окружающей среды на капиллярные трубки.

В следующем уравнении показано соотношение между вычисленным выходным значением и компенсирующей константой К (%/С) и измеренной температурой окружающей среды в модулей капсулы.

### Компенсированный выход = выход +K×Tamb

(1) Установка режима температурной компенсации При использовании этой функции установите режим **T.Z. Cmp mode** (Режим компенсации температурного нуля) в положение ON для включения функции или в положение OFF для отключения функции. Для включения (установки в ON), выполните представленную далее процедуру

Пример: Установить режим компенсации температуры в состояние **ON** (включено).

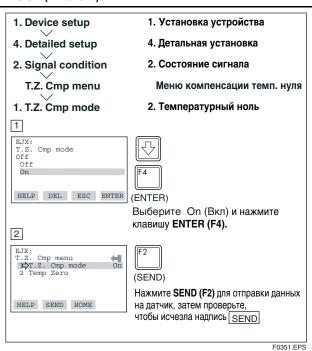



(2) Установка компенсации смещения нуля Из представленного далее уравнения (а) получите значение коэффициента компенсации K, и ведите это значение для **Temp Zero**.

$$K = \frac{-h \times B}{Span} \times 100 \dots (a)$$

гле


- В: Значение константы наполнителя (текучей среды) (Смотрите Таблицу А.) диапазон: |URV (верхнее значение диапазона)— LRV (нижнее значение диапазона)|
- h: Расстояние от стороны высокого давления до стороны низкого давления (м) EJX118A: Расстояние от стороны высокого давления разделительной диафрагмы доя стороны низкого давления разделительной диафрагмы. EJX438A: Расстояние от разделительной диафрагмы (сторона высокого давления) до положения датчика (сторона низкого давления).

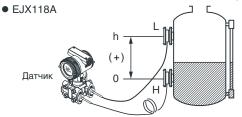

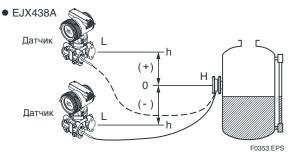

Примечание: если датчик расположен ниже разделительной диафрагмы, значение "h" должно иметь знак минус (-)

Пример: Введите значение K, полученное из уравнения (а). Можно водить значения, имеющее до 3 десятичных знаков. Когда h=3 m, Код наполнителя A, диапазон =15 kPa,  $\mathbf{K} = \mathbf{-} \ (+3) \times 0,00745 + 15 \times 100 = - \mathbf{0.149}$ 

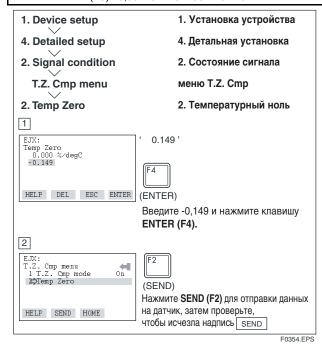

Примеч. 1: Функция выполняется с использованием встроенного в корпус датчика температурного сенсорного элемента. Для достижения оптимальной работы функции необходимо свести к минимуму температурное расхождение между корпусом датчика и капиллярами.

Примеч. 2: При изменении диапазона заново введите для **Temp Zero**, заново полученное значение K.

### Таблица А. Значение константы [В] для наполнителя

	Код наполнителя	A, C	В	D	E
	mmH2O	0,76	0,87	1,45	0,75
±	kgf/cm2	0,000076	0,000087	0,000145	0,000075
8 🗷	kPa	0,00745	0,00853	0,01422	0,00736
В <u>д</u>	mBar	0,07453	0,08532	0,14220	0,07355
чен	atm	0,000074	0,000084	0,000140	0,000073
Таче	inH2O	0,02992	0,03425	0,05709	0,02953
Зна	psi	0,00108	0,00124	0,00206	0,00167
	mmHg	0,05592	0,06401	0,10669	0,05518

Примеч. 3: Выберите единицы измерения значения константы [В] из единиц измерения, используемых для работы датчика

### 4. Самодиагностика

### 4.1 Самодиагностика

## 4.1.1 Распознавание проблем с помощью HART-коммуникатора


С помощью HART-коммуникатора может быть выполнена самодиагностика датчика и проверка неправильной установки данных. Для проведения самодиагностики датчика можно использовать команды Self test (Самоконтроль) и **Status** (Состояние). Если при выполнении команды **Self test** (Самоконтроль) датчик обнаруживает какие-либо неправильные установки параметров и функциональные сбои, встроенный индикатор отображает соответствующие коды ошибок. Информация о возможных причинах ошибок и мерах по их устранению приводится в таблице 4.2.1 Перечень сообщений об ошибках. Если известно, что нужно проверить конкретный диагностический элемент, его можно вызвать непосредственно с использованием команды Status (Состояние). Для определения группы состояния следует обратиться к таблице 4.2.1.

НАRТ-коммуникатор выполняет проверку каждой заданной Вами команды. При выполнении неправильной команды или неверного ввода с клавиатуры появляется сообщение об ошибке. Подробные описания содержатся в таблице 4.2.2 Сообщения HART-коммуникатора об ошибках.

## Выполнение диагностики с помощью команды "самоконтроль"



## Выполнение диагностики с помощью команды "состояние"

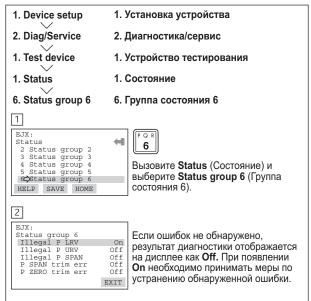

F0402FPS

## 4.1.2 Проверка с помощью встроенного индикатора



Если ошибка обнаружена в процессе выполнения самодиагностики, то номер ошибки выводится на дисплей встроенного индикатора. Если существует более одной ошибки, то номера ошибок меняются с трехсекундным интервалом.

Коды сигнализаций смотрите в таблице 4.2.1



Рисунок 4.1.2 Встроенный индикатор

## 4.2 Сигнализации и меры по устранению ошибки

Таблица 4.2.1 Перечень сообщений сигнализации

Показание встроенного индикатора	Показание HART- коммуникатора	Причина	Выходной сигнал при возникновении ошибки	Меры по устранению ошибки	Группа состояния
AL. 01 CAP.ERR	P sensor error	Проблема в датчике.	Выдается сигнал (High или Low), установленный с использованием переключателя направления ухода при перегорании. [состояние выхода: не определено]	Если ошибка продолжает появляться даже после перезапуска, замените капсулу.	
	CT sensor error	Проблема в датчике, связанная с температурой капсулы.	определенеј	Замените капсулу	1
	Cap EEPROM error	Проблема в электронно- программируемой постоянной памяти (EEPROM) капсулы.			
AL. 02	AT sensor error	Проблема в датчике, связанная с температурой усилителя.		Замените усилитель.	
AMP.ERR	Amp EEPROM error	Проблема в памяти (EEPROM) усилителя.			
	CPU board error No device ID	Проблема в усилителе.  Не обнаружен идентификатор (ID)		4	
_	No device ib	устройства	Продолжается работа и осуществляется вывод информации.		2
AL. 10 PRESS	P outside limit	Входное значение находится за пределами измерительного диапазона капсулы.	Выходной сигнал соответ- ствует значению верхнего или нижнего предела диапазона АО.	Проверьте вход или при необходимости замените капсулу.	
AL. 11 ST.PRSS	SP outside limit	Статическое давление превышает предельное значение.	Продолжается работа и осуществляется вывод информации.		3
AL. 12 CAP.TMP	CT outside limit	Температура капсулы находится за пределами диапазона (от -50°C до 130°C).	7-7	Используйте утепление или теплоизоляцию для поддержания температуры в пре-	
AL. 13 AMP.TMP	AT outside limit	Температура капсулы находится за пределами диапазона (от -50°C до 95°C).		делах заданного диапазона	
AL. 30 RANGE	P over range	Выходное значение выходит за пределы верхнего или нижнего значения диапазона	Выходной сигнал соответ- ствует значению верхнего или нижнего предела диапазона АО.	Проверьте установки выхода и диапазона и при необходимости измените их.	4
AL. 31 SP.RNG	SP over range	Статическое давление превышает заданный диапазон.	Продолжается работа и осуществляется вывод информации.		
AL. 35 P.HI	P high alarm	Входное давление входа превы- шает заданный порог.	T - 1	Проверьте вход.	
AL. 36 P.LO	P low alarm				
AL. 37 SP.HI	SP high alarm	Входное статическое давление превышает заданный порог.			5
AL. 38 SP.LOW	SP low alarm	05			
AL. 39 TMP.HI	CT low clarm	Обнаруженная температура пре- вышает заданный порог.		Проверьте температуру капсулы.	
AL. 40 TMP.LO AL. 50	CT low alarm Illegal P LRV	Заданное значение выходит за пре-	Удерживается показание,	Проволь то установии и при	
P.LRV AL. 51	Illegal P URV	делы установленного диапазона.	существовавшее непо- средственно перед воз-	Проверьте установки и при необходимости измените их.	
P.URV AL. 52	Illegal P SPAN		никновением ошибки.		
P.SPN	P SPAN trim err		Продолжается работа и	Отрегулируйте установки и	6
AL. 53 P.ADJ	P ZERO trim err		осуществляется вывод информации.	при необходимости измените их.	3
AL. 54	Illegal SP LRV		Продолжается работа и	Проверьте установки и при	
SP.RNG	Illegal SP URV Illegal SP SPAN		осуществляется вывод сохраненного значения статического давления в %.	необходимости измените их.	
AL. 55 SP.ADJ	SP SPAN trim err  SP ZERO trim err  информации.		Отрегулируйте установки и при необходимости измените их.		
AL. 60 SC.CFG	SC config error	Заданные значения или установки, предназначенные для определения характеристической функции сигнала, не удовлетворяют условиям.	Продолжается работа и осуществляется вывод без выполнения характеризации сигнала	Отрегулируйте установки и при необходимости измените их.	7
AL. 79 OV.DISP	None	Отображенное значение превыша- ет предельное значение.	Продолжается работа и осуществляется вывод информации.		_

### Таблица 4.2.2 Сообщения HART-коммуникатора об ошибках

Сообщение об ошибке	Вероятная причина возникновения	Меры по устранению ошибки
Invalid Selection		Измените установку.
(Неправильный выбор)		
Value was too high	Слишком высокое установленное значение.	]
(Значение слишком большое)		
Value was too low	Слишком низкое установленное значение.	1
(Значение слишком маленькое)	·	
Too Few Data Bytes Received	_	_
(Слишком мало полученных байтов данных)		
In Write Protect Mode	Работа установлена в режим Защиты от записи.	_
(В режиме Защиты от записи)		
Lower Range Value too High	Уставка LRV слишком высока.	Измените диапазон.
(Нижний предел диапазона слишком большой)		
Lower Range Value too Low	Уставка LRV слишком мала.	
(Нижний предел диапазона слишком маленький)		
Upper Range Value too High	Уставка URV слишком высока.	1
(Верхний предел диапазона слишком большой)		
Upper Range Value too Low	Уставка URV слишком мала.	
(Верхний предел диапазона слишком маленький)		
Span too Small	Установленная шкала слишком мала.	1
(Шкала слишком маленькая)		
Applied Process Value too High	Подано слишком высокое давление.	Отрегулируйте подаваемое давление.
(Поданное технологическое значение слишком боль-	Troducto dividuosi percente de destronte.	о грегулирунге подаваемее давление:
шое)		
Applied process Value too Low	Подано слишком низкое давление.	1
(Поданное технологическое значение слишком ма-	riodano emiliarem imenere destremen	
ленькое)		
New Lower Range Value Pushed Upper Range Value	Сдвиг URV в соответствии с новой установкой	Измените установку в пределах
Over Sensor Limit	LRV превышает USL.	диапазона USL.
(Новое LRV вытесняет URV за пределы работы сен-	2.11 11000011111111111111111111111111111	Arianassia sezi
сорного элемента)		
Excess Correction Attempted	Величина коррекции слишком велика.	Отрегулируйте величину коррекции.
(Попытка избыточной коррекции)		
Lowercase conversion not succeeded	Символы не поддаются преобразованию, на-	Исправьте установку.
(Преобразование нижнего регистра не выполняется)	пример %.	Floripassic yeranosky.
Not in fixed Current Mode	Требуется режим фиксированного тока, но он	Установите режим фиксированного
(не установлен в режиме фиксированного тока)	не установлен в этом режиме.	тока
In Multidrop Mode	Работа в многопунктовом режиме.	
(В многопунктовом режиме)	T doord b minorony increasem positione.	
Not Write Protect mode	Операция задана без пароля.	
(Нет режима защиты от записи)	Опорации задана оез нароли.	
Lower range value and upper range value out of limits	Установленное значение вышло за верхний и	Исправьте установку.
(Нижнее значение диапазона и верхнее значение	нижний пределы диапазона	Vicipabble yelanobky.
диапазона вышли за допустимые пределы)	пилани пределы дианазопа	
дианазона вышли за допустимые пределы)		<u>l</u>

4-3 IM 01C25T01-01R

## 5. СПИСОК ПАРАМЕТРОВ

Функция	Обозначение	Описание	Содержимое	Значение по умолчанию	Обра- ботка	Последовательность использования быстрых клавиш
Analog output (Аналоговый выход)	AO alm typ AO lower limit	Тип сигнализации аналогового выхода Нижний предел аналогового выхода	Высокая/Низкая От 3,6 до 21,6 мА	3.6 MA	R W	1, 4, 3, 2, 5 1, 4, 3, 2, 7
(	AO upper limit Auto recover	Верхний предел аналогового выхода Автомат, восстановление после аппаратной ошибки	От 3,6 до 21,6 мА Включено / Выключено	21,6 мA Вкл.	W	1, 4, 3, 2, 7 1, 4, 3, 2, 8 1, 4, 3, 2, 6
Analog output trim (Подстройка	Clear D/A trim	Сброс подстройки аналогового выхода	2.00 0.07 25000 0.0	5.01	M	1, 2, 3, 2, 3
аналогового выхода)	D/A trim Scaled D/A trim	Подстройка аналог. выхода с использ. амперметра Подстройка аналог.о выхода с использ. вольтметра			M M	1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 2
Bi-directional mode (Режим	Bi-dirmode	Режим двунаправленного потока	Включено/Выключено	Выключено	W	1, 4, 2, 9
двунаправленного потока) Burst mode	Burstmode	Импульсный пакетный режим	Включено/Выключено	Выключено	W	1, 4, 3, 3, 3
(Импульсн. пакетный режим) Burst operation option	Burstoption	Опция импульсного пакетного режима	PV/диапазон%/токили Переменные	25.0.10 0.10	W	
Опция импульсн. пакетн. реж.)  Damping	Pres Damp	Константа времени демпфирования	процесса/стt От 0 до 100 сек	В соот. с зад. или 2 сек	W	1, 4, 3, 3, 4
(Демпфирование)	Quickresp	Быстрый отклик	Включено/Выключено	Выключено	W	1, 4, 2, ↓
Date (Дата)	Date	Дата	166	D	W	1, 3, 4, 1
Descriptor (Дескриптор) Device information (Информа-	Descriptor DevID	Деориптор  Идентификатор (ID) устройства	16 буквенно-цифровых символов	В соот. с заданием	W R	1, 3, 4, 2 1, 4, 5, 1, ↓, 6
ция об устройстве)	Distributor	Дистрибьютор			R	1, 4, 5, 1, ↓, 7
	Drain vent mat	Материал спивного выхода			W	1, 4, 5, 2, 5
	Extra No. Ext SW	Номер заказа Разреш, на обнуление с использ. внешн. настройки	Разрешено/Запрещено	Разрешено	R W	1, 4, 5, 1, ↓, 4 1, 4, 5, 1, 9
	Fillfluid	Наполняющая жидкость	т афешено говирещено	Тафешено	W	1, 4, 5, 1, 9
	Final asmbly num	Конечный номер устройства			W	1, 4, 5, 1, ↓, 6
	Fld dev rev	Ревизия контрольно-измерительного устройства			R	1, 4, 5, 1, ↓, 2
	Gasket matl Isoltrmatl	Материал прокледки Материал капсулы			W	1, 4, 5, 2, 3
	LSL	тиатериал капсулы Нижний предел датчика			R	1, 4, 5, 2, 1 1, 3, 3, 1, 4
	Mftr Date	Дата изготовления			R	1, 4, 5, 1, ↓, 3
	Min Span	Минимальная шкала			R	1, 3, 3, 1, 6
	Model 1 Model 2	Поле комментария для MS с кодом 1 Поле комментария для MS с кодом 2	16 буквенно-цифровых символов 16 буквенно-цифровых символов		W	1, 4, 5, 1, 5
	Model 3	Поле комментария для MS скодом 3	16 буквенно-цифровых символов		W	1, 4, 5, 1, 6 1, 4, 5, 1, 7
	NumofRS	Количество удаленных диафрагм	10 of Editio 4 Appaist a season		W	1, 4, 5, 2, 9
	Process Conn matt	Материал средств соединения с процессом			W	1, 4, 5, 2, 4
	Process Conn size Process Conn type	Размер средств соединения с процессом Тип средств соединения с процессом			W	1, 4, 5, 2, 8
	RS fil fluid	тип федотв соединения строцессии Наполняющая жидкость выносной диафрапиы			W	1, 4, 5, 2, 6 1, 4, 5, 2, ↓
	RS isoltr matt	Изопирующий материал выносного уплотнителя			W	1, 4, 5, 2, 7
	RStype	Тип выносной диафрапиы			W	1, 4, 5, 2, ↓
	Serial No.	Серийный номер			R	1, 4, 5, 1, ↓, 2
	Software rev Style No.	Ревизия ПО Номер стиля			R R	1, 4, 5, 1, ↓, 3
	Universal rev	Универсальная ревизия			R	1, 4, 5, 1, ↓, 1 1, 4, 5, 1, ↓, 1
	USL	Верхний предел датчика			R	1, 3, 3, 1, 5
Display setup (Установка отображения)	Barindicator	Шкальный индикатор В мол 1 VVV дикатор	Включено/Выключено	Включено Давление в %	W	1, 4, 4, 5
(эстановка отооражения)	Disp Out 1	Выход 1 ЖК-дисплея	Давление, давл. в%, техн. ед. давл., стат.е давление или стат. давл. в %	давление в 76	W	1, 4, 4, 1, 1
	Disp Out 2	Выход 2 ЖК-дисппея	Давление, давл. в%, техн. ед. давл., стат. давл., стат. давл. в % или не использ.	Не используется	W	1, 4, 4, 1, 2
	Disp Out 3	Выход 3 ЖК-дисплея	Давление, давл. в%, техн. ед. давл., стат. давл., стат.	Не используется	W	1, 4, 4, 1, 3
	Disp Out 4	Выход 4 ЖК-дисплея	давл. в % или не использ. Давление, давл. в%, техн. ед. давл., стат. давл., стат.	Не используется	w	1, 4, 4, 1, 4
			давл. в % или не использ.	_		
	Disp Pres % fnctn Disp Pres % Reso	Режим отображения давления в % Разрешение отображения давления в %	Линейный/Квадратный корень Нормальный или с высоким разрешением	В соот. с зад. или Лин. Нормальный	W	1, 4, 4, 2, 1 1, 4, 4, 2, 2
	Engrexp	Эколоненты	—,×10,×100 или ×1000	В соот. с зад. или —	W	1, 4, 4, 2, 2
	EngrLRV	Установленное пользователем нижнее значение диапазона	От –32000 до 32000, в заданных технических единицах измерения	В соот. с заданием	W	1, 4, 4, 4, 1
	Engrpoint	Число десятичных знаков для пользоват, установки	От0до4	2	W	1, 4, 4, 4, 5
	EngrURV	Установленное пользователем верхнее значение диапазона	От –32000 до 32000, в заданных технических единицах измерения	В соответствии сзаданием	W	1, 4, 4, 4, 2
	Modify Engr Unit	Установленная пользователем техн. ед. измерения	0-04	В соот. с заданием	M	1, 4, 4, 4, 7
	Pres disp point Set Engr Unit	Число десятичных знаков для давления Выбор технической единицы измерения	От 0 до 4 См. раздел 3.5.3d	2	WD M	1, 4, 4, 3, 1 1, 4, 4, 4, 6
	SP disp point	Число десятичных знаков для стат. давления	0т0до4	2	WD	1, 4, 4, 3, 1
Error log	Error log Clear	Стирание записей об ошибках	2 4/ 7 4		М	1, 2, 4, 2
(Журнал регистрации ошибок) Loop test (Проверка контура)	Error log view Loop test	Записи об ошибках Установка контрольного выхода	От записи 1 (поспедней) до записи 4 В пределах ниж и верх. знач. диапаз. АО		M M	1, 2, 4, 1 1, 2, 2
Low cut	Lowout	Отоечка по низкому выходному сигналу	0т 0 до 20 %	10%	W	1, 2, 2
(Отсечка по низкому выходно- му сигналу)	Lowoutmode	Режим отсечки по низкому выходному сигнапу	Линейный/Ноль	Линейный	W	1, 3, 8
му сигналу) Message (Сообщение)	Message	Сообщение	32 буквенно-цифровых символов	В соот. с заданием	W	1, 3, 4, 3
Number of requested preambles (Число преамбул опроса)	Num req preams	Чисто преамбул опроса			R	1, 4, 3, 3, 2
Piping orientation (Ориентация импульсных трубок)	H/LSwap	Направление подключения импульоных трубок	Нормальное/Обратное	Нормальное	WD	1, 3, 9
Poll address (Адрес опроса)	Polladdr	Адрес опроса для использования в многопунктовом режиме	От 1 до 15	0	W	1, 4, 3, 3, 1
Process Alert (Предупредительные сообще-	Digital Output	Отображение контактного выхода	Включено/Выключено	Выключено	RA	1, 4, 3, 4, 7, 1
ния процесса)	DO Select	Выбор контактного выхода	Выключено, сигнализация Р, сигнализация SP, сигнализация Р или SP	Выключено	WA	1, 4, 3, 4, 7, 2
	DO Signal type	Выбортипа сигнала	Включается при обнаружении АI/Выключается при обнаружении AI	Включается при обнаружении AI	WA	1, 4, 3, 4, 7, 3
	DO Test Hi Alert Val	Проверка контактного выхода  Значение давления, соответствующее верхнему уровню сигнализации	Включено/Выключено/Выход От LSL-10% до USL+10% минус 5% гистерезиса		MA W	1, 4, 3, 4, 7, 4 1, 4, 3, 4, 2, 1
	Lo Alert Val	Значение давления, соответствующее верхнему уровню сигнализации  Значение давления, соответствующее нижнему уровню сигнализации	Or LSL-10% до USL+10% минус-5% гистерезиса От LSL-10% до USL+10% плюс-5% гистерезиса		W	1, 4, 3, 4, 2, 1 1, 4, 3, 4, 2, 2
	Pres Alert mode	Режим предупредительных сообщений для давления	Выключено, обнаружение Hi Al, обнаружение Lo Al	Выключено	W	1, 4, 3, 4, 1
	SP Alert mode	Режим предупредительных сообщений для статического давления	или обнаружение Hi/Lo Выключено, обнаружение HiAI, обнаружение Lo Al	Выключено	WD	1, 4, 3, 4, 3
	SP Hi Alert Val		или обнаружение Ні/Lo			
	SP HI Alert Val SP Lo Alert Val	Значение стат. давления, соот. верх. уровню сигнагизации Значение статического давления, соответствующее нижнему уровню	От SP LSL-10% до SP USL +10% минус 5% гист. От SP LSL-10% до SP USL+10% плюс 5% гист.		WD WD	1, 4, 3, 4, 4, 1 1, 4, 3, 4, 4, 2
	Temp Alert mode	оинализации Режим предупредительных сообщений для температуры	Выключено, обнаружение Ні АІ, обнаружение Lo AI	Выключено	W	1, 4, 3, 4, 5
		i onemi podyji podpiloj popik ododujenjujuji bi lovil lopal ypol		טווטווטוו אווטבט	**	1, 4, 3, 4, 3
	· '	3	или обнаружение Hi/Lo	100.00	14/	
	Temp Hi Alert Val Temp Lo Alert Val	Значение температуры, соответ, верх, уровню сигнапизации Значение температуры, соответ, ник, уровню сигнапизации	или оонаружение ні / Lo От –999 до 999 От –999 до 999	120℃ -40℃	W W	1, 4, 3, 4, 6, 1 1, 4, 3, 4, 6, 2

### 5. СПИСОК ПАРАМЕТРОВ

Функция	Обозначение	Описание	Содержимое	Значение по умолчанию	Обработка	Последовательность использования быстрых клавиш
Process variables (Переменные процесса)	AO Engr disp	Аналоговый выход тока Масштабируемое пользователем значение	От 3,6 мА до 21,6 мА От –32000 до 32000, единица измерения		R R	1, 1, 3 1, 1, 7
ные процесса)		пласштаоируемое пользователем значение	определена в Set Engr Unit			
	Engr Unit	Установленные пользователем технические едини-	Единица измерения определена в Set		R	1, 1, 9
	Pres	цы измерения Измеряемое давление	Engr Unit От –32000 до 32000, единица измерения		R	1, 1, 1
	5 0		определена в Unit		_	
	Pres % Snsr temp	Измеряемое давление в % Температура капсулы	От –2,5 до 110 % Единица измерения определена в Unit		R R	1, 1, 2 1, 1, 6
	SP	Измеряемое статическое давление	От –32000 до 32000, единица измерения		RD	1, 1, 4
	00.0/	14	определена в SP Unit		DD	4.4.5
Rerange	SP % Apply Values	Измеряемое статическое давление в % Переустановка диапазона для измеряем. давления	От –10 до 110 % 4 мА, 20 мА или Выход		RD M	1, 1, 5 1, 3, 3, 2
(Переустановка диапазона)	LRV	Нижний предел диапазона	От –32000 до 32000 в пределах диапа-	В соответствии с	W	1, 3, 3, 1, 1
	URV	Верхний предел диапазона	зона измерения	заданием		1, 3, 3, 1, 2
Self test	Self test	Самодиагностика	См. Главу 4		М	1, 2, 1, 2
(Самоконтроль) Sensor trim	Clear P snsr trim	Сброс подстройки давления и возврат к заводской			М	1, 2, 3, 3, 5, 3
(Подстройка датчика)	Oledi i Silsi tilli	установке				1, 2, 0, 0, 0, 0
	Clear SP snsr trim	Сброс подстройки SP и возврат к заводской			MD	1, 2, 3, 4, 4, 3
	PLTD	установке Подстройка отклонения нижн. предела давления			R	1, 2, 3, 3, 5, 1
	PLTP	Нижняя точка подстройки температуры			R	1, 2, 3, 3, 3
	P UTD	Подстройка отклонения верхн. предела давления			R	1, 2, 3, 3, 5, 2
	P UTP Pres trim	Верхняя точка подстройки температуры Подстройка давления			R M	1, 2, 3, 3, 4 1, 2, 3, 3, 2
	Pres Zero trim	Обнуление			M	1, 2, 3, 3, 2
	SP LTD	Подстройка отклонения нижнего предела SP			RD	1, 2, 3, 4, 4, 1
	SP LTP SP UTD	Нижняя точка подстройки SP Подстройка отклонения верхнего предела SP			RD RD	1, 2, 3, 4, 2 1, 2, 3, 4, 4, 2
	SP UTP	Верхняя точка подстройки SP			RD	1, 2, 3, 4, 4, 2
	Static Pres trim	Подстройка статического давления			MD	1, 2, 3, 4, 1
	Trim Date Trim desc	Информация о проведении подстройки Информация о проведении подстройки	** / **/ **		W	1, 2, 3, 5, 2 1, 2, 3, 5, 4
	Trim Loc	Информация о проведении подстроики Информация о проведении подстройки	16 буквенно-цифровых символов 8 буквенно-цифровых символов		W	1, 2, 3, 5, 4
	Trim Who	Информация о проведении подстройки	8 буквенно-цифровых символов		W	1, 2, 3, 5, 1
Signal characterizer (Функция	Num of points	Число координат	От 0 до 9	9	W	1, 4, 2, ↓, 2
характеризации сигнала)	Point setting S.C.	Редактор координат Разрешение на характеризацию сигнала	Разрешено / Запрещено	Запрещено	M W	1, 4, 2, ↓, 3 1, 4, 2, ↓, 1
	X End	Конечная точка Х	100 %	овпрещено	R	1, 4, 2, ↓, 1 1, 4, 2, ↓, 6
	X Start	Начальная точка Х	0 %		R	1, 4, 2, ↓, 4
	Y End	Конечная точка У	100 %		R	1, 4, 2, ↓, 7
Static pressure setup	Y Start A/G Select	Начальная точка Y Выбор избыточного/ абсолютного давления в	0 % Избыточное / Абсолютное	Абсолютное	R WD	1, 4, 2, ↓, 6 1, 4, 1, 2, 7, 4, 1
(Установка статического	A G Gelect	качестве статического давления	PISOBITOTROE / ACCOMINATION	Accomorne		1, 7, 1, 2, 1, 7, 1
давления)	Atm Pres value	Коэффициент преобразования	5 × /// ×	101,3 кПа	WD	1, 4, 1, 2, 7, 4, 2
	SP H/L Select SP Apply values	Выбор уровня H/L для статического давления Переустановка диапазона для статического	Верхний / Нижний «0%, 100% или Выход»	Верхний	WD MD	1, 4, 1, 2, 7, 5 1, 4, 1, 2, 7, 1, 2
	or Apply Values	давления	WO 70, 100 70 VIIII BBIXOA		IVID	1, 4, 1, 2, 7, 1, 2
	SP Damp SP LRV	Константа времени демпфирования для SP	От 0 до 100 сек	2 сек 0 МПа	WD WD	1, 4, 1, 2, 7, 3
	SP LRV	Нижний предел диапазона для статического давления	От –32000 до 32000 в пределах диапа- зона измерения	U IVII IA	WD	1, 4, 1, 2, 7, 1, 1, 1
	SP LSL	Нижний предел датчика для статического давления			RD	1, 4, 1, 2, 7, 1, 1, 4
	SP Mim Span SP URV	Минимальная шкала для статического давления	0- 32000 32000	OF MEL	RD WD	1, 4, 1, 2, 7, 1, 1, 6
	SPURV	Верхний предел диапазона для статического давления	От –32000 до 32000 в пределах диапа- зона измерения	25 МПа	WD	1, 4, 1, 2, 7, 1, 1, 2
	SP USL	Верхний предел датчика для статического			RD	1, 4, 1, 2, 7, 1, 1, 5
Status	Status group 1	давления  Информация о состоянии устройства от аппаратуры			R	1, 2, 1, 1, 1
(Состояние)						
	Status group 2	Информация о состоянии устройства от аппара-			R	1, 2, 1, 1, 2
		туры				
	Status group 3	туры Информация о состоянии устройства от процесса			R R R	1, 2, 1, 1, 3
	Status group 3 Status group 4 Status group 5	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса			R R R	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5
	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок			R R R R	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6
Tag (Tər)	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6 Status group 7	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок	16 буквенно-цифоовых символов	В соответствии с	R R R	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6 1, 2, 1, 1, 7
Tag (Tər)	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6 Status group 7	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок Номер тега	16 буквенно-цифровых символов	В соответствии с заданием	R R R R R	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6 1, 2, 1, 1, 7
Temperature compensation	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6 Status group 7	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок	16 буквенно-цифровых символов Включено / Выключено		R R R R	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6 1, 2, 1, 1, 7
	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6 Status group 7 Tag	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок Номер тега Режим компенсации температуры	Включено / Выключено	заданием Выключено	R R R R R W	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6 1, 2, 1, 1, 7 1, 3, 1
Temperature compensation (Компенсация температуры)	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6 Status group 7 Tag T.Z. Cmp mode	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок Номер тега Режим компенсации температуры Компенсация сдвига нуля	, , , , ,	заданием	R R R R R W	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6 1, 2, 1, 1, 7 1, 3, 1 1, 4, 2, $\downarrow$ , 1
Temperature compensation	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6 Status group 7 Tag	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок Номер тега Режим компенсации температуры	Включено / Выключено	заданием Выключено	R R R R R W	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6 1, 2, 1, 1, 7 1, 3, 1
Temperature compensation (Компенсация температуры)  Temperature sensor (Датчик температуры)	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6 Status group 7 Tag  T.Z. Cmp mode  Temp Zero  Amp temp Snsr temp Temp Unit	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок Номер тега Режим компенсации температуры Компенсация сдвига нуля Температура усилителя Температура капсулы Установленная единица измерения температуры	Включено / Выключено	заданием Выключено	R R R R R R W W W R R W	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6 1, 2, 1, 1, 7 1, 3, 1 1, 4, 2, $\downarrow$ , 2 1, 4, 1, 3, 2 1, 4, 1, 3, 3
Temperature compensation (Компенсация температуры)  Темperature sensor (Датчик температуры)  Тest key (Испытательный	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6 Status group 7 Tag  T.Z. Cmp mode  Temp Zero  Amp temp Snsr temp	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок Номер тега Режим компенсации температуры Компенсация сдвига нуля Температура усилителя Температура капсулы Установленная единица измерения температуры Специальный параметр, используемый при	Включено / Выключено  От –99,999 до 99, 999 %/°С	заданием Выключено 0,000 %/°C	R R R R W W	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6 1, 2, 1, 1, 7 1, 3, 1 1, 4, 2, $\downarrow$ , 1 1, 4, 2, $\downarrow$ , 2 1, 4, 1, 3, 2 1, 4, 1, 3, 1
Temperature compensation (Компенсация температуры)  Temperature sensor (Датчик температуры)	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6 Status group 7 Tag  T.Z. Cmp mode  Temp Zero  Amp temp Snsr temp Temp Unit	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок Номер тега Режим компенсации температуры Компенсация сдвига нуля Температура усилителя Температура капсулы Установленная единица измерения температуры	Включено / Выключено  От –99,999 до 99, 999 %/°С	заданием Выключено  0,000 %/°C  °C  В соответствии с заданием или Линей-	R R R R R R W W W R R W	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6 1, 2, 1, 1, 7 1, 3, 1 1, 4, 2, $\downarrow$ , 2 1, 4, 1, 3, 2 1, 4, 1, 3, 3
Temperature compensation (Компенсация температуры)  Температите sensor (Датчик температуры)  Тest key (Испытательный ключ)  Transfer function	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6 Status group 7 Tag  T.Z. Cmp mode  Temp Zero  Amp temp Snsr temp Temp Unit Test key	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок Номер тега Режим компенсации температуры Компенсация сдвига нуля Температура усилителя Температура капсулы Установленная единица измерения температуры Специальный параметр, используемый при обслуживании	Включено / Выключено  От –99,999 до 99, 999 %/°С  °С / °F / °Кельвина	заданием Выключено  0,000 %/°С  °С	R R R R R W W M	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6 1, 2, 1, 1, 7 1, 3, 1 1, 4, 2, $\downarrow$ , 2 1, 4, 1, 3, 2 1, 4, 1, 3, 1 1, 4, 1, 3, 3 1, 4, 6
Тетрегаture compensation (Компенсация температуры)  Тетрегature sensor (Датчик температуры)  Теst key (Испытательный ключ)  Тransfer function (Функция передачи)  Unit (Техническая единица	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6 Status group 7 Tag  T.Z. Cmp mode  Temp Zero  Amp temp Snsr temp Temp Unit Test key  Xfer fnctn	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок Номер тега  Режим компенсации температуры  Компенсация сдвига нуля Температура усилителя Температура усилителя Температура капсулы Установленная единица измерения температуры Специальный параметр, используемый при обслуживании Режим выхода  Единица измерения для измерительного диапа- зона	Включено / Выключено  От —99,999 до 99, 999 %/°С  °С / °F / °Кельвина  Линейный / Квадратный корень  См. раздел 3.4.2	заданием Выключено  0,000 %/°С  °С  В соответствии с заданием или Линейный В соответствии с заданием или Кла	R R R R R R R W W W R R R W W W W W W W	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6 1, 2, 1, 1, 7 1, 3, 1 1, 4, 2, $\downarrow$ , 1 1, 4, 2, $\downarrow$ , 2 1, 4, 1, 3, 2 1, 4, 1, 3, 3 1, 4, 6 1, 3, 5
Тетрегаture compensation (Компенсация температуры)  Тетрегature sensor (Датчик температуры)  Тest key (Испытательный ключ)  Тransfer function (Функция передачи)  Unit  (Техническая единица измерения)	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6 Status group 7 Tag T.Z. Cmp mode Temp Zero Amp temp Snsr temp Temp Unit Test key  Xfer fnctn Unit SP Unit	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок Номер тега Режим компенсации температуры Компенсация сдвига нуля Температура усилителя Температура капсулы Установленная единица измерения температуры Специальный параметр, используемый при обслуживании Режим выхода  Единица измерения для измерительного диапа- зона Единица измерения статического давления	Включено / Выключено  От –99,999 до 99, 999 %/°С  °С / °F / °Кельвина  Линейный / Квадратный корень  См. раздел 3.4.2  См. раздел 3.5.5	заданием Выключено  0,000 %/°С  °С  В соответствии с заданием или Линейный В соответствии с	R R R R R W W M W W W W W W W W W W W W	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6 1, 2, 1, 1, 7 1, 3, 1 1, 4, 2, $\downarrow$ , 1 1, 4, 2, $\downarrow$ , 2 1, 4, 1, 3, 1 1, 4, 1, 3, 3 1, 4, 6 1, 3, 5
Тетрегаture compensation (Компенсация температуры)  Тетрегature sensor (Датчик температуры)  Теst key (Испытательный ключ)  Тransfer function (Функция передачи)  Unit (Техническая единица	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6 Status group 7 Tag  T.Z. Cmp mode  Temp Zero  Amp temp Snsr temp Temp Unit Test key  Xfer fnctn	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок Номер тега  Режим компенсации температуры  Компенсация сдвига нуля Температура усилителя Температура усилителя Температура капсулы Установленная единица измерения температуры Специальный параметр, используемый при обслуживании Режим выхода  Единица измерения для измерительного диапа- зона	Включено / Выключено  От —99,999 до 99, 999 %/°С  °С / °F / °Кельвина  Линейный / Квадратный корень  См. раздел 3.4.2	заданием Выключено  0,000 %/°С  °С  В соответствии с заданием или Линейный В соответствии с заданием или Кла	R R R R R R R W W W R R R W W W W W W W	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6 1, 2, 1, 1, 7 1, 3, 1 1, 4, 2, $\downarrow$ , 1 1, 4, 2, $\downarrow$ , 2 1, 4, 1, 3, 2 1, 4, 1, 3, 3 1, 4, 6 1, 3, 5
Тетрегаture compensation (Компенсация температуры)  Тетрегature sensor (Датчик температуры)  Тest key (Испытательный ключ)  Тransfer function (Функция передачи)  Unit (Техническая единица измерения)  Write protect menu	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6 Status group 7 Tag T.Z. Cmp mode Temp Zero Amp temp Snsr temp Temp Unit Test key  Xfer fnctn Unit SP Unit	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок Номер тега Режим компенсации температуры Компенсация сдвига нуля Температура усилителя Температура усилителя Температура капсулы Установленная единица измерения температуры Специальный параметр, используемый при обслуживании Режим выхода  Единица измерения для измерительного диапа- зона Единица измерения статического давления Снятие защиты от записи Установленный пользователем пароль для	Включено / Выключено  От –99,999 до 99, 999 %/°С  °С / °F / °Кельвина  Линейный / Квадратный корень  См. раздел 3.4.2  См. раздел 3.5.5	заданием Выключено  0,000 %/°С  °С  В соответствии с заданием или Линейный В соответствии с заданием или Кла	R R R R R W W M W W W W W W W W W W W W	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6 1, 2, 1, 1, 7 1, 3, 1 1, 4, 2, ↓, 1 1, 4, 2, ↓, 2 1, 4, 1, 3, 2 1, 4, 1, 3, 3 1, 4, 6 1, 3, 5
Темрегаture compensation (Компенсация температуры)  Темрегature sensor (Датчик температуры)  Тest key (Испытательный ключ)  Тransfer function (Функция передачи)  Unit  (Техническая единица измерения)  Write protect menu	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6 Status group 7 Tag  T.Z. Cmp mode  Temp Zero  Amp temp Snsr temp Temp Unit Test key  Xfer fnctn  Unit SP Unit Enable wrt 10min  New password	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок Номер тега Режим компенсации температуры Компенсация сдвига нуля Температура усилителя Температура капсулы Установленная единица измерения температуры Специальный параметр, используемый при обслуживании Режим выхода  Единица измерения для измерительного диапазона Единица измерения статического давления Снятие защиты от записи Установленный пользователем пароль для защиты от записи	Включено / Выключено От –99,999 до 99, 999 %/°С  °С / °F / °Кельвина  Линейный / Квадратный корень  См. раздел 3.4.2  См. раздел 3.5.5  8 буквенно-цифровых символов	заданием Выключено  0,000 %/°С  °С  В соответствии с заданием или Линейный В соответствии с заданием или КПа МПа	R R R R R R W W W M M W W W M M M M M M	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6 1, 2, 1, 1, 7 1, 3, 1 1, 4, 2, ↓, 1 1, 4, 2, ↓, 2 1, 4, 1, 3, 2 1, 4, 1, 3, 3 1, 4, 6 1, 3, 5 1, 3, 5
Темрегаture compensation (Компенсация температуры)  Темрегature sensor (Датчик температуры)  Тest key (Испытательный ключ)  Тransfer function (Функция передачи)  Unit  (Техническая единица измерения)  Write protect menu	Status group 3 Status group 4 Status group 5 Status group 6 Status group 7 Tag  T.Z. Cmp mode  Temp Zero  Amp temp Snsr temp Temp Unit Test key  Xfer fnctn  Unit SP Unit Enable wrt 10min	туры Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от процесса Информация о состоянии устройства от установок Информация о состоянии устройства от установок Номер тега Режим компенсации температуры Компенсация сдвига нуля Температура усилителя Температура усилителя Температура капсулы Установленная единица измерения температуры Специальный параметр, используемый при обслуживании Режим выхода  Единица измерения для измерительного диапа- зона Единица измерения статического давления Снятие защиты от записи Установленный пользователем пароль для	Включено / Выключено  От —99,999 до 99, 999 %/°С  °С / °F / °Кельвина  Линейный / Квадратный корень  См. раздел 3.4.2  См. раздел 3.5.5  8 буквенно-цифровых символов	заданием Выключено  0,000 %/°С  °С  В соответствии с заданием или Линейный В соответствии с заданием или Кла	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	1, 2, 1, 1, 3 1, 2, 1, 1, 4 1, 2, 1, 1, 5 1, 2, 1, 1, 6 1, 2, 1, 1, 7 1, 3, 1 1, 4, 2, ↓, 1 1, 4, 2, ↓, 2 1, 4, 1, 3, 2 1, 4, 1, 3, 3 1, 4, 6 1, 3, 5

<sup>2, 1

\*1:</sup> Обработка: **R** = только считывание, **W** = считывание и запись, **M** = метод, **A** = применяется для кода опции AL, **D** = применяется для датчиков дифференциального давления. При использовании датчиков давления не изменяйте эти параметры.

\*2: Значение по умолчанию показывает MWP (Максимальное рабочее давление) капсулы.
Так как предельное значение рабочего давления меняется в зависимости от модели, смотрите раздел Технические характеристики в соответствующем руководстве пользователя.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УСТАНОВКА СИТЕМ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Содержимое настоящего приложения основано на материале Руководства по безопасности exida.com для датчиков давления серии EJX, специально приспособленных для обеспечения безопасной работы датчика. При использовании датчиков серии EJX в Системах Противоаварийной Защиты (Safety Instrumented Systems (SIS)) необходимо строго соблюдать инструкции и процедуры, приведенные в данном разделе, для того, чтобы обеспечить проектную целостность безопасности датчика.

### А1.1 Область применения и назначение

В настоящем разделе дается обзор вопросов ответственности пользователя при установке и эксплуатации датчиков серии ЕЈХ с целью обеспечения проектного уровня безопасности в случаях применения в системах ПАЗ (SIS). Вопросы, рассмотренные в настоящем разделе, включают контрольные испытания, ремонт и замену датчика, данные о надежности, срок службы, предельные значения параметров состояния окружающей среды и области применения, а также установки параметров датчика.

# А1.2 Использование датчиков серии EJX в системах противоаварийной защиты (SIS)

### А1.2.1 Точность защиты

Датчики серии EJX имеют заданную точность защиты в 2%. Это значит, что отказы внутренних компонентов регистрируются в списке данных об интенсивности отказов в случае, когда результирующая ошибка составляет не менее 2 %.

### A1.2.2 Время диагностического отклика

Датчики серии EJX сообщают об отказе внутреннего компонента в течение 5 секунд после возникновения отказа.

### А1.2.3 Установка

Во время установки датчика необходимо выполнить задание параметров, относящихся к техническим единицам измерения. Обычно это делается с использованием малогабаритного ручного пульта. Эти параметры необходимо проверить для того, чтобы убедиться, что в датчик внесены правильные параметры. Параметры, определяющие диапазон технических единиц измерения, можно проверить посредством чтения этих пара-

метров на экране локального дисплея (поставляемом дополнительно) или с помощью проверки фактической калибровки датчика.

Калибровка датчика должна выполняться после установки параметров.

### A1.2.4 Требуемые установки параметров

Для поддержания проектной целостности безопасности необходимо установить следующие параметры.

Таблица А1.2.4 Требуемые установки параметров

Элемент	Описание
Переключатель направле-	Должен быть задан пере-
ния при перегорании	ход значения выхода в 21,6
	мА или выше или в 3,6 мА
	или ниже в случае обнару-
	жения внутреннего отказа
Переключатель защиты от	Функция записи должна
записи	быть отключена.

### А1.2.5 Контрольные испытания

Целью контрольных испытаний является обнаружение таких неисправностей в датчике, которые не были обнаружены диагностическим средствами датчика. Главной заботой являются необнаруженные неисправности, которые мешают функции обеспечения безопасности выполнять предназначенные ей обязанности. Методы контрольных испытаний смотрите в Таблице A1.2.5.

Частоту проведения контрольных испытаний (или интервал между контрольными испытаниями) следует определять при вычислении надежности функций обеспечения безопасности, для которых используются датчики серии ЕЈХ. Для поддержания требуемой целостности безопасности функции, обеспечивающей безопасность, эксплуатационные (натурные) контрольные испытания следует проводить более часто или так часто, как задается в соответствующих расчетах

При выполнении контрольных испытаний особенно необходимо исполнить следующие тесты. Результаты испытаний следует документировать, и данная документация должна быть частью системы управления безопасностью установки. Об обнаруженных неисправностях необходимо сообщить компании Yokogawa.

Персонал, выполняющий контрольные испытания датчика, должен быть обучен операциям с системой ПАЗ (SIS), в частности, процедурам обхода, технического обслуживания датчика серии ЕЈХ и внутрифирменным управлением изменением процедур.

Таблица А1.2.5 Контрольные испытания

Метод испытания	Требуемые инструменты	Ожидаемый результат	Примечания
Функциональная проверка:  1. Выполните все процедуры управления изменением с целью обхода логических решающих устройств, если это необходимо.  2. Исполните команду HART/ BRAIN для передачи значения для сигнализации верхнего уровня (21,6 мА) и убедитесь, что ток достиг этого уровня.  3. Исполните команду HART/ BRAIN для передачи значения для сигнализации нижнего уровня (3,6 мА) и убедитесь, что ток достиг этого уровня.  4. Восстановите операции логических решающих устройств и убедитесь в том, что это произошло.	• Малогабаритный ручной пульт	Тестовое покрытие (множества неисправностей) = 52%	Чтобы обеспечить связь датчика с правильным сигналом, выход нужно контролировать.
Выполните калибровку по трем точкам вместе с перечисленными выше функциональными проверками.	<ul> <li>Малогабаритный ручной пульт</li> <li>Источник калиброванного давления</li> </ul>	Тестовое покрытие (множества неисправностей) = 99%	

### А1.2.6 Ремонт и замена

Если ремонт необходимо выполнить в оперативном режиме, не прерывая связи с процессом, то во время ремонта датчик ЕЈХ следует заблокировать (выполнить процедуру обхода). Пользователь должен задать соответствующие процедуры обхода.

В случае возникновения маловероятного события: неисправности датчика ЕЈХ, об обнаруженных неисправностях необходимо проинформировать фирму

Yokogawa.

При замене датчика EJX необходимо следовать процедуре, описанной в Руководстве по установке.

Персонал, выполняющий ремонт или замену датчика EJX должен иметь достаточный уровень квалификации.

### А1.2.7 Время запуска

Датчик EJX генерирует действующий сигнал в пределах 1 секунды после подачи питания.

### A1.2.8 Обновление программноаппаратных средств

Если требуется обновление программно-аппаратных средств, оно выполняется на заводе. Ответственность за замену несет соответствующий участок, на котором она осуществлялась. Пользователь не должен выполнять какие-либо обновления программно-аппаратных средств.

### А1.2.9 Данные по надежности

В распоряжении фирмы Yokogawa имеется детальный отчет о режимах отказов, результатах отказов, а также результатах анализа диагностики (FMEDA), в котором содержатся полные сведения об интенсивности отказов и о режимах возникновения отказов.

В соответствии с вычислением среднего значения вероятности отказа по запросу (PFD) для полной функции аппаратной защиты (SIF) датчик EJX сертифицирован до уровня SIL2 для использования в симплексной (контурной) конфигурации.

В соответствии с вычислением среднего значения PFD для полной функции обеспечения безопасности (SIF) процесс разработки датчиков EJX сертифицирован до уровня SIL3, разрешая использование датчиков в системах с резервированием вплоть до обеспечения этого уровня полноты безопасности (SIL).

При использовании датчика в конфигурации с резервированием рекомендуется использование показателя общей причины (отказа) (β-показателя), равного 2%. (Однако, если резервированные датчики совместно используют импульсную линию или возможна закупорка отдельных импульсных линий, рекомендуется использовать показатель общей причины (отказа), равный 10%).

Заметим, что при расчете среднего значения PFD необходимо учитывать частоты отказов импульсных линий.

### А1.2.10 Пределы срока службы

Ожидаемый срок службы датчиков EJX составляет более 50 лет. Данные по надежности, включенные в отчет FMEDA, действительны только в течение 50 лет. Если использовать датчики EJX в течение более долгого периода, интенсивность их отказов может возрасти. Вычисления надежности, основанные на данных, включенных в отчет FMEDA, для датчиков EJX со сроком службы, превышающим 50 лет, могут оказаться слишком оптимистичными, т.е. рассчитанный уровень полноты безопасности (Safety Integrity Level) может быть не обеспечен.

## А1.2.11 Предельные значения параметров окружающей среды

Предельные значения параметров окружающей среды для датчиков серии EJX определены в Руководстве пользователя IM 01C25.

А1.2.12 Пределы области применения

А1.2.9, не соответствуют действительности.

Пределы области применения датчиков серии EJX определены в Руководстве пользователя IM 01C25. При использовании датчиков за пределами области применения данные по надежности, изложенные в разделе

### А1.3 Определения и аббревиатуры

### А1.3.1 Определения

Безопасность Независимость от недопустимого риска повреждения

Функциональная Способность системы выполбезопасность нить действия, необходимые

для достижения или поддержания заданного надежного состояния оборудования / установки / механизма при управ-

лении системой

Базовая безопас- Оборудование должно быть ность разработано и изготовлено т

разработано и изготовлено таким образом, чтобы исключить риск поражения персонала электрическим током или другими источниками опасности, а также обладать защитой от пожара и взрыва. Защита должна быть эффективной при любых номинальных условиях эксплуатации и при условиях возникновения отдельных сбоев.

Проверка (верификация)

Демонстрация для каждого этапа жизненного цикла того, что (выходные) комплектующие этапа отвечают целям и требованиям, накладываемым на этот этап входом. Проверка обычно выполняется посредством анализа и / или тестирования.

Демонстрация того, что систе-

Подтверждение достоверности

ма(ы) безопасности или комбинация систем безопасности и средств снижения внешнего риска во всех отношениях удовлетворяют Спецификации требований безопасности, Подтверждение достоверности обычно выполняется посредст-

вом тестирования.

Оценка безопасности

Исследование на основе суждений и доказательств достигнутой безопасности, обеспечиваемой системами безопасности


A-3

Дополнительные термины, используемые для определения методик и мероприятий по безопасности, а также описания систем безопасности приведены в документе IEC 61508-4.

### А1.3.2 Аббревиатуры

<b>FMEDA</b>	Режим возникновения отказов, резуль-
	таты отказов и анализ диагностики
SIF	Функция аппаратной защиты
SIL	Уровень полноты безопасности
SIS	Система противоаварийной защиты
SLC	Безопасный жизненный цикл

### ПЕРЕВОД ДЕРЕВА МЕНЮ

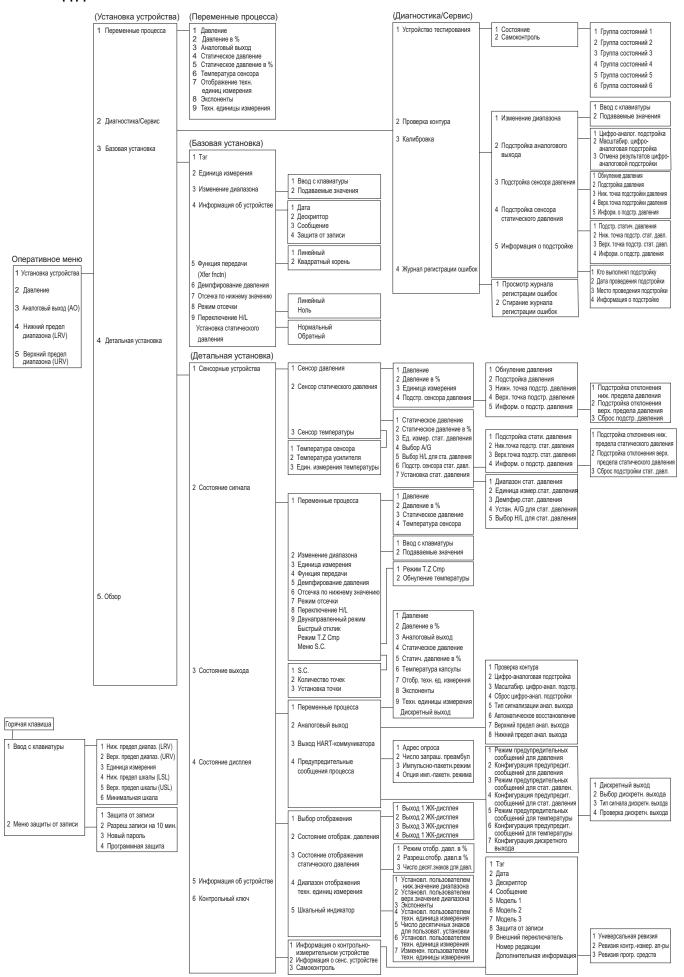

## информация об издании

Заголовок: Протокол связи HART для датчиков Серии EJX Руководство №: IM 01C25T01-01R

Издание	Дата	
1-e 2-e 3-e	Март 2004 Апрель 2004 Октябрь 2004	Новая публикация



### КОРПОРАЦИЯ YOKOGAWA ELECTRIC

### Центральный офис

2-9-32, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-8750 JAPAN (Япония)

### Торговые филиалы

Нагоя, Осака, Хиросима, Фукуока, Саппоро, Сендай, Ичихара, Тойода, Каназава, Такамацу, Окаяма и Китакюсю.

### YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA

2 Dart Road, Newnan, Ga. 30265, U.S.A. (США) Телефон: 1-770-253-7000 Факс: 1-770-254-0928

**Торговые филиалы** Чэгрии-Фоллс, Элк-Гроув-Виллидж, Санта-Фе-Спрингс, Хоуп-Вэлли, Колорадо, Хьюстон, Сан Хосе

### YOKOGAWA EUROPE B.V.

### Центральный офис

Databankweg 20, Amersfoort 3812 AL, THE NETHERLANDS (Нидерланды) Телефон: 31-334-64-1611 Факс 31-334-64-1610

### Торговые филиалы

Маарсен (Нидерланды), Вена (Австрия), Завентем (Бельгия), Ратинген (Германия), Мадрид (Испания), Братислава (Словакия), Ранкорн (Соединенное Королевство), Милан (Италия).

### YOKOGAWAAMERICA DO SUL S.A.

Praca Acapuico, 31 - Santo Amaro, Sao Paulo/SP - BRAZIL (Бразилия) Телефон: 55-11-5681-2400 Факс 55-11-5681-4434

### YOKOGAWA ELECTRIC ASIA PTE. LTD.

**Центральный офис** 5 Bedok South Road, 469270 Singapore, SINGAPORE (Сингапур)

Телефон: 65-6241-9933 Факс 65-6241-2606

### YOKOGAWA ELECTRIC KOREA CO., LTD.

395-70, Shindaebang-dong, Dongjak-ku, Seoul, 156-714 KOREA (Южная Корея) Телефон: 82-2-3284-3016 Факс 82-2-3284-3016

### YOKOGAWA AUSTRALIA PTY. LTD.

**Центральный офис (Сидней)**Centrecourt D1, 25-27 Paul Street North, North Ryde, N.S.W.2113, AUSTRALIA (Австралия)

Телефон: 61-2-9805-0699 Факс: 61-2-9888-1844

### YOKOGAWA INDIA LTD.

### Центральный офис

40/4 Lavelle Road, Bangalore 560 001, INDIA (Индия) Телефон: 91-80-2271513 Факс: 91-80-2274270

### ООО «ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ»

### Центральный офис

Грохольский пер.13, строение 2, 129090 Москва, РОССИЯ Телефон: (+7 495) 933-8590, 737-7868, 737-7871

Факс (+7 495) 933- 8549, 737-7869 URL: http://www.yokogawa.ru E-mail: yru@ru.yokogawa.com