



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.30.010.A № 46628

Срок действия до 28 мая 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи давления измерительные IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H, IS-21-S  
и IS-21-F

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 49944-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП РТ 1596-2012

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от 28 мая 2012 г. № 372

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



Е.Р.Петросян

06 ..... 2012 г.

Серия СИ

№ 004771

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи давления измерительные IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H, IS-21-S и IS-21-F

### Назначение средства измерений

Преобразователи давления измерительные IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H, IS-21-S и IS-21-F предназначены для непрерывного измерения и преобразования избыточного и абсолютного давления газообразных и жидких сред в нормированный аналоговый выходной сигнал постоянного тока, для работы с вторичной регистрирующей и показывающей аппаратурой в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности.

### Описание средства измерений

Конструктивно преобразователи давления измерительные IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H, IS-21-S и IS-21-F выполнены в виде единого корпуса, в котором расположен чувствительный элемент и электронный блок преобразования. Преобразователи давления измерительные IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H, IS-21-S и IS-21-F изготавливаются во взрывозащищенном исполнении и запитываются через искробезопасные линейные трансформаторы или через стандартные диодные барьеры Зенера напряжением от 10 до 30 В.

Принцип действия преобразователей давления измерительных IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H, IS-21-S и IS-21-F основан на упругой деформации чувствительного элемента. Измеряемое давление вызывает прогиб мембраны преобразователя, что приводит к изменению электрического сопротивления мостовой схемы тензопреобразователя, находящейся в контакте с мембраной. Изменение сопротивления чувствительного элемента преобразуется в нормированный выходной сигнал, пропорциональный давлению. Этот сигнал может быть обработан вторичной регистрирующей или показывающей аппаратурой.

Все части, контактирующие с измерительной средой, и корпус у преобразователей давления измерительных IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H, IS-21-S и IS-21-F изготовлены из нержавеющей стали. Электрическое подключение преобразователей давления измерительных IS-20-S и IS-21-S может осуществляться через: L-разъём, круговой разъём, байонетный разъём и проводные выводы. Электрическое подключение преобразователей давления измерительных IS-20-F и IS-21-F осуществляется только через подпружиненные клеммы внутри полевого корпуса. Электрическое подключение преобразователей давления измерительных IS-20-H может осуществляться через: L-разъём, круговой разъём, проводные выводы и зажимные клеммы внутри полевого корпуса.

Преобразователи давления измерительные IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H, IS-21-S и IS-21-F имеют степень защиты: IP 65, IP 67 и IP 68.

Защита электроники преобразователей давления измерительных IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H, IS-21-S и IS-21-F от несанкционированного доступа в процессе эксплуатации осуществляется следующим образом. Электронные компоненты преобразования давления в выходной сигнал расположены под платой, на которой находятся элементы подстройки нулевой точки и верхнего значения выходного сигнала. Получить доступ к электронике можно, только демонтировав данную плату, что приведет к поломке преобразователя. Внутреннее пространство корпуса залито компаундом, что дополнительно усложняет несанкционированное проникновение внутрь преобразователя давления измерительного (рис. 6). Корпуса преобразователей давления измерительных с проводными выводами выполнены в неразборном исполнении, таким образом, доступ к электронным компонентам полностью исключен.



Рис. 1  
Преобразователь давления измерительный  
IS-20-F



Рис. 2  
Преобразователь давления измерительный  
IS-20-H



Рис. 3  
Преобразователь давления измерительный  
IS-20-S

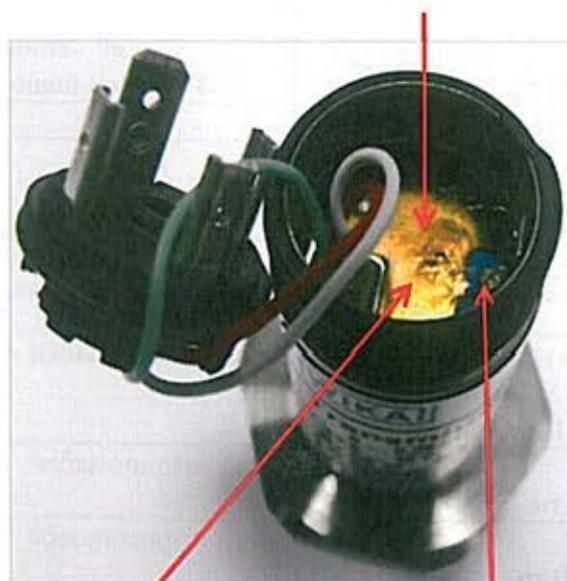


Рис. 4  
Преобразователь давления измерительный  
IS-21-F



Рис. 5  
Преобразователь давления измерительный  
IS-21-S

Плата элементов  
подстройки выходного  
сигнала



Компаунд

Элементы подстройки  
выходного сигнала

Рис. 6

### Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики преобразователей давления измерительных IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H, IS-21-S и IS-21-F приведены в таблице 1, таблице 2, таблице 3 и таблице 4.

Таблица 1

Наименование характеристики	Модель IS-20-H			
	стандартное			полевое
Диапазон измерений избыточного давления, МПа	от 0 ... 160 до 0 ... 250			
Выходной сигнал, мА	от 4 до 20			
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %	± 0,25; ± 0,5			
Значение вариации показаний, %	0,25; 0,5			
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при температуре окружающей среды отличной от (20±3) °С, %/10 °С	± 0,2			
Исполнение	стандартное			полевое
Электрическое подключение	с L-разъёмом	с круговым разъёмом	с проводными выводами	с зажимными клеммами
Напряжение питания, В	от 10 до 30			от 11 до 30
Габаритные размеры (диаметр × ширина × высота), мм, не более	40 × 48 × 141			40 × 90 × 161
Масса, кг, не более	0,30			0,45
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 105	от минус 25 до плюс 90	от минус 20 до плюс 80	от минус 50 до плюс 105
Диапазон температур измеряемой среды, °С	от минус 40 до плюс 105	от минус 25 до плюс 90	от минус 20 до плюс 80	от минус 50 до плюс 105
Диапазон относительной влажности, %	не более 98			
Условия хранения: - относительная влажность, % - температура окружающей среды, °С	от 30 до 80 от минус 30 до плюс 105			
Степень защиты	IP 65	IP 67	IP 67	IP 67

Таблица 2

Наименование характеристики	Модель:			
	IS-20-S			IS-20-F
1	2	3	4	5
Диапазон измерений избыточного давления, кПа	от 0 ... 10 до 0 ... 600 от минус 100 ... 0 до минус 10 ... 0 от минус 10 ... 10 до минус 100 ... 4000			
Диапазон измерений избыточного давления, МПа	от 0 ... 1 до 0 ... 100			
Диапазон измерений абсолютного давления, кПа	от 0 ... 25 до 0 ... 2500			
Выходной сигнал, мА	от 4 до 20			
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %	± 0,25; ± 0,5			
Значение вариации показаний, %	0,25; 0,5			
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при температуре окружающей среды отличной от (20 ± 3) °С, %/10 °С	± 0,4 (для диапазона измерений до 25 кПа, включительно) ± 0,2 (для диапазона свыше 25 кПа)			
Исполнение	стандартное			полевое

1	2	3	4	5
Электрическое подключение	с L-разъёмом	с круговым разъёмом	с байонет- ным разъё- мом	с подпружи- ненными клеммами
Напряжение питания, В	от 10 до 30			от 11 до 30
Габаритные размеры (диаметр × ширина × высота), мм, не более	27 × 48 × 123			27 × 90 × 148
Масса, кг не более	0,20			0,35
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 105	от минус 25 до плюс 90	от минус 50 до плюс 105	от минус 50 до плюс 105
Диапазон температур измеряемой среды, °С	от минус 40 до плюс 105	от минус 25 до плюс 90	от минус 50 до плюс 105	от минус 50 до плюс 105
Диапазон относительной влажности, %	не более 98			
Условия хранения:				
- относительная влажность, %	от 30 до 80			
- температура окружающей среды, °С	от минус 30 до плюс 105			
Степень защиты	IP 65	IP 67	IP 67	IP 67

Таблица 3

Наименование характеристики	Модель:			
	IS-21-S			IS-21-F
1	2	3	4	5
Диапазон измерений избыточного дав- ления, кПа	от 0 ... 10 до 0 ... 600 от минус 100 ... 0 до минус 10 ... 0 от минус 10 ... 10 до минус 100 ... 4000			
Диапазон измерений избыточного дав- ления, МПа	от 0 ... 1 до 0 ... 60			
Диапазон измерений абсолютного дав- ления, кПа	от 0 ... 25 до 0 ... 2500			
Выходной сигнал, мА	от 4 до 20			
Пределы допускаемой основной приве- денной погрешности, %	± 0,25; ± 0,5			
Значение вариации показаний, %	0,25; 0,5			
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при температуре окру- жающей среды отличной от (20 ± 3) °С, %/10 °С	± 0,4 (для диапазона измерений до 25 кПа, включительно) ± 0,2 (для диапазона свыше 25 кПа)			
Исполнение	стандартное			полевое
Электрическое подключение	с L-разъёмом	с круговым разъёмом	с байонет- ным разъё- мом	с подпружи- ненными клеммами
Напряжение питания, В	от 10 до 30			от 11 до 30
Габаритные размеры (диаметр × ширина × высота), мм, не более	27 × 48 × 123			27 × 90 × 148
Масса, кг не более	0,20			0,35
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 105	от минус 25 до плюс 90	от минус 50 до плюс 105	от минус 50 до плюс 105
Диапазон температур измеряемой среды, °С	от минус 40 до плюс 105	от минус 25 до плюс 90	от минус 50 до плюс 105	от минус 50 до плюс 105
Диапазон относительной влажности, %	не более 98			

1	2	3	4	5
Условия хранения: - относительная влажность, % - температура окружающей среды, °С	от 30 до 80  от минус 30 до плюс 105			
Степень защиты	IP 65	IP 67	IP 67	IP 67

Таблица 4

Наименование характеристики	Модель:			
	IS-20-S		IS-21-S	
1	2	3	4	5
Диапазон измерений избыточного давления, кПа	от 0 ... 10 до 0 ... 600 от минус 100 ... 0 до минус 10 ... 0 от минус 10 ... 10 до минус 100 ... 4000			
Диапазон измерений избыточного давления, МПа	от 0 ... 1 до 0 ... 100		от 0 ... 1 до 0 ... 60	
Диапазон измерений абсолютного давления, кПа	от 0 ... 25 до 0 ... 2500			
Выходной сигнал, мА	от 4 до 20			
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %	± 0,25; ± 0,5			
Значение вариации показаний, %	0,25; 0,5			
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при температуре окружающей среды отличной от (20 ± 3) °С, %/10 °С	± 0,4 (для диапазона измерений до 25 кПа, включительно) ± 0,2 (для диапазона свыше 25 кПа)			
Исполнение	стандартное			
Электрическое подключение	с проводными выводами	с проводными выводами, ноль/диапазон не настраиваемый	с проводными выводами	с проводными выводами, ноль/диапазон не настраиваемый
Напряжение питания, В	от 10 до 30			
Габаритные размеры (диаметр × ширина × высота), мм, не более	27 × 48 × 123			
Масса, кг не более	0,20			
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 20 до плюс 80	от минус 20 до плюс 80**; от минус 10 до плюс 60**; от минус 30 до плюс 105***	от минус 20 до плюс 80	от минус 20 до плюс 80**; от минус 10 до плюс 60**; от минус 30 до плюс 105***
Диапазон температур измеряемой среды, °С	от минус 20 до плюс 80	от минус 20 до плюс 80**; от минус 10 до плюс 60**; от минус 30 до плюс 105***	от минус 20 до плюс 80	от минус 20 до плюс 80**; от минус 10 до плюс 60**; от минус 30 до плюс 105***
Диапазон относительной влажности, %	не более 98			
Условия хранения: - относительная влажность, % - температура окружающей среды, °С	от 30 до 80 от минус 30 до плюс 105			
Степень защиты	IP 67	IP 68	IP 67	IP 68

- \*\* с изоляцией из полиуретана;
- \*\*\* с изоляцией из фторополимера;

### **Знак утверждения типа**

Знак утверждения типа наносится на корпус преобразователя давления измерительного в виде наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

### **Комплектность средства измерений**

В комплект поставки входит:

- преобразователь давления измерительный 1 шт.;
- руководство по эксплуатации 1 экз. на партию преобразователей;
- методика поверки 1 экз. на партию преобразователей .

### **Поверка**

осуществляется по документу МП РТ 1596-2012 «ГСИ. Преобразователи давления измерительные IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H, IS-21-S и IS-21-F фирмы «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG». Методика поверки, утверждённому ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 04 апреля 2012 г.

Основные средства поверки:

- задатчик разрежения Метран-503 Воздух, с диапазоном воспроизведения разрежения от минус 25 до минус 63000 Па, класса точности 0,02 (номер по Госреестру 25940-03);
- калибратор давления пневматический Метран-505 Воздух, с диапазоном воспроизведения давления от 5 до 40000 Па, класса точности 0,015 (номер по Госреестру 42701-09);
- калибратор давления пневматический Метран-504 Воздух-I, с диапазоном воспроизведения давления от 3 до 400 кПа, класса точности 0,01 (номер по Госреестру 31057-09);
- мановакуумметр грузопоршневой МВП-2,5 с диапазоном измерений от минус 95 до 250 кПа, класса точности 0,02 (номер по Госреестру 1652-99);
- манометр избыточного давления грузопоршневой МП-2,5 с диапазоном измерений от 0 до 250 кПа, класса точности 0,01 (номер по Госреестру 31703-06);
- манометр избыточного давления грузопоршневой МП-6 с диапазоном измерений от 40 до 600 кПа, класса точности 0,01 (номер по Госреестру 31703-06);
- манометр избыточного давления грузопоршневой МП-60 с диапазоном измерений от 0,1 до 6 МПа, класса точности 0,01 (номер по Госреестру 31703-06);
- манометр избыточного давления грузопоршневой МП-600 с диапазоном измерений от 1 до 60 МПа, класса точности 0,01 (номер по Госреестру 31703-06);
- манометр избыточного давления грузопоршневой МП-2500 с диапазоном измерений от 5 до 250 МПа, класса точности 0,02 (номер по Госреестру 23094-07);
- калибратор-контроллер давления PPC4-A100Ks с диапазоном измерения абсолютного давления от 0 до 110 кПа, с допускаемой относительной погрешностью  $\pm 0,01$  % (номер по Госреестру 27758-08);
- калибратор-контроллер давления PPC4-A350Ks с диапазоном измерения абсолютного давления от 0 до 350 кПа, с допускаемой относительной погрешностью  $\pm 0,01$  % (номер по Госреестру 27758-08);
- калибратор-контроллер давления PPC4-A700Ks с диапазоном измерения абсолютного давления от 0 до 700 кПа, с допускаемой относительной погрешностью  $\pm 0,01$  % (номер по Госреестру 27758-08);
- манометр абсолютного давления грузопоршневой МПАК-15 с диапазоном измерений от 0 до 400 кПа, класса точности 0,01 (номер по Госреестру 24971-03);
- мультиметр цифровой Agilent HP34401A, с диапазоном измерений постоянного напряжения от 0 до 10 В и с погрешностью измерения постоянного напряжения  $\pm [0,0035$  % от измеряемой величины + 0,0005 % от верхнего предела измерений] (номер по Госреестру 16500-97);
- мера электрического сопротивления однозначная МС 3050, с номинальным сопротивлением 100 Ом, класса точности 0,01 (номер по Госреестру 28926-05);

- магазин сопротивления Р 4831, с диапазоном воспроизведения сопротивления от 0,001 до 111111,10 Ом, класса точности  $0,02/2 \times 10^{-6}$  (номер по Госреестру 38510-08);
- барометр образцовый переносной 1-го разряда БОП-1М-2, с диапазоном измерений от 5 до 1100 гПа, с абсолютной погрешностью  $\pm 10$  Па (номер по Госреестру 26469-04);
- источник питания постоянного тока Б5-45, с наибольшим значением напряжения 50 В и с допускаемым отклонением  $\pm 0,5$  % от установленного напряжения (номер по Госреестру 5965-77).

#### Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения о методиках (методах) измерений содержатся в руководстве эксплуатации на преобразователи давления измерительные.

#### Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к преобразователям давления измерительным IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H, IS-21-S и IS-21-F

- 1 ГОСТ 22520-85 «Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСИ. Общие технические условия»
- 2 ГОСТ 8.223-76 «ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерения абсолютного давления в диапазоне от  $2,7 \times 10^2$  до  $4000 \times 10^2$  Па
- 3 ГОСТ 8.017-79 «ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа».

#### Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

#### Изготовитель

«Wika Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия  
Адрес: Alexander-Wiegand-StraBe 30, 63911 Klingenberg – Germany  
Тел./Факс: +49 9372 132-0/ +49 9372132406  
E-mail: [info@wika.de](mailto:info@wika.de)

#### Заявитель

ЗАО «ВИКА МЕРА»  
Юридический адрес: 117526, г. Москва, пр-т Вернадского, 101/3, офис 509/510  
Фактический адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр.17, офис 204-207.  
Тел./Факс: (495) 648-01-80/(495) 648-01-81/648-01-82  
E-mail: [info@wika.ru](mailto:info@wika.ru), web: [www.wika.ru](http://www.wika.ru)

#### Испытательный центр

ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва», регистрационный номер 30010-10 от 15.03.2010г.  
Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31.  
Тел./Факс: (495) 544-00-00, (499) 129-19-11/ (499) 124-99-96.  
E-mail: [info@rostest.ru](mailto:info@rostest.ru), web: [www.rostest.ru](http://www.rostest.ru)

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии



Е.Р.Петросян

« 7 » 06 2012г.